


AH20 机器人

用户手册

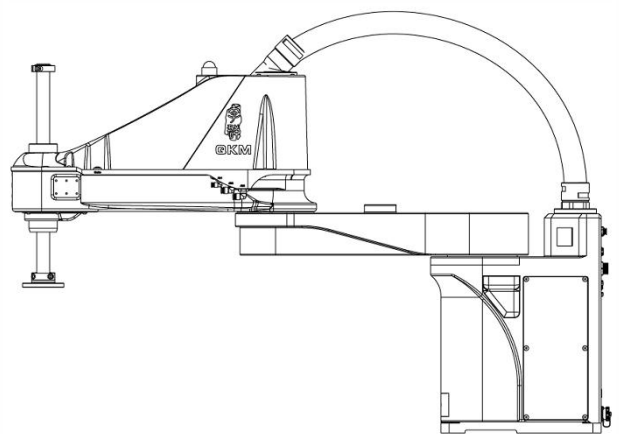

为东莞市李群自动化技术有限公司商标，李群自动化拥有此商标的所有权。

用户手册

AH20-0850-0204-2000

AH20-0850-0204-4000

AH20-1050-0204-2000

AH20-1050-0204-4000

东莞市李群自动化技术有限公司
QKM Technology (Dongguan) Co., Ltd.

文档版本 V1.0.1

发布日期 2022/11/11

前言

感谢您购买本公司的机器人

本手册记录了正确使用 AH20 机器人所需的事项

在使用 AH20 机器人之前请仔细阅读本手册的内容

请妥善保管本手册，以便日后随时取阅

概述

本手册详细描述了 AH20 机器人的产品特征、主要部件、安装指导、系统调试、技术规格；方便用户能系统地了解 and 正确使用 AH20 机器人。

读者对象

本手册适用于：

客户工程师

技术支持工程师

应用工程师

安装调试工程师

图示含义

本文图示将明确说明执行此手册中描述的工作时，可能出现的所有危险、警告、注意、说明；当手册中出现以下图示时请您务必留意。

本手册中出现的图示说明如下表所示：

图示	说明
 危险	表示会出现严重的危险情形，如不可避免将会造成人员死亡或严重的人员伤害等情况。
 警告	表示会出现潜在的危险情形，如不可避免会造成人员伤害、设备毁坏等情况。
 注意	表示会出现不可预知的情形，如不可避免会导致设备损坏、性能降低、数据丢失等情况。
 说明	表示关键信息阐述、操作技巧提示。

Copyright © 2022 李群自动化技术有限公司

版权所有，保留所有权利

李群自动化技术有限公司（以下简称李群自动化）具有本产品及其软件的专利权、版权和其它知识产权，未经本公司书面授权，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容；不得直接或间接复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分。

商标声明



为李群自动化技术有限公司商标，李群自动化拥有此商标的所有权。

免责声明

李群自动化不承担由于使用本手册或本产品不当，所造成直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。

由于产品更新升级或其他原因，本文档内容会不定期进行版本更新，本公司保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力。如您欲了解本公司最新产品资料，可通过本公司官网下载。

东莞市李群自动化技术有限公司（总部）

东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路 4 号总部壹号 17 栋 A 座

电话：+86 0769-27231381

传真：+86 0769-27231381-8053

邮编：523808

邮箱：service@qkmtech.com

网站：www.qkmtech.com

版本历史

版本历史记录每次文档版本更新的说明，最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

文档版本	发布日期	修订内容
V1.0.0	2022/06/07	第一版
V1.0.1	2022/11/11	- 修改章节 4.3.4 通信接口（RS-232）9 芯针座正面引脚分布图片。 - 修改章节 4.3.5 通信接口（RS-485）9 芯孔座正面引脚分布图片描述
V1.1.0	2023/04/12	- 更新 3.7 章节的使用环境参数表和注意事项 - 更新 3.8 章节机器人额定/最大功率参数 - 新增 4.3.2 章节辅助编码器接口的注意事项和选配线示意图 - 更新了 4.3.3 章节 MCP/急停接口引脚定义
V1.2.0	2023/04/24	新增了 5.4.2 章节线缆固定示例

目录

前言 I

版本历史 III

目录 IV

图目录 VII

表目录 X

第 1 章 安全注意事项 1

 1.1 通用安全 1

 1.2 操作安全 2

 1.3 安全标识 3

第 2 章 产品概述 4

 2.1 简述 4

 2.2 型号说明 5

 2.3 产品特性 5

第 3 章 部件功能介绍 7

 3.1 本体概述 7

 3.1.1 基座 7

 3.1.2 第一机械臂 7

 3.1.3 第二机械臂 7

 3.1.4 线缆 7

 3.2 运动轨迹 8

 3.3 水平工作空间 9

 3.4 机器人坐标系 11

 3.5 规格尺寸 11

 3.5.1 整机尺寸 11

 3.5.2 基座尺寸 14

 3.5.3 末端法兰尺寸 14

 3.6 技术参数 15

 3.7 使用环境参数 16

 3.8 电气参数 17

第 4 章	电气接口部件介绍	18
4.1	外部电气接口	18
4.1.1	第二机械臂接口面板	18
4.1.2	基座接口面板	19
4.2	指示灯说明	21
4.2.1	总电源指示灯	21
4.2.2	系统指示灯（第二机械臂）	21
4.3	接口引脚定义	21
4.3.1	电源接口（POWER）	22
4.3.2	辅助编码器（Auxiliary Encoder）	22
4.3.3	MCP 接口（MCP/急停）	25
4.3.4	通信接口（RS-232）	27
4.3.5	通信接口（RS-485）	27
4.3.6	以太网接口（LAN/RTN1/RTN2）	28
4.3.7	数字输入/输出接口（I/O）	29
4.3.8	基座用户信号接口（CS）	32
4.3.9	第二机械臂用户信号接口（CS）	33
第 5 章	产品安装	35
5.1	安装要求	35
5.2	产品确认	36
5.3	安装场所及环境	37
5.4	安装外部零件	37
5.4.1	安装相机（选装）	37
5.4.2	线缆固定示例	38
5.5	机器人搬运	38
5.6	基座安装	40
5.7	拆除固定板	41
5.8	接地保护	42
5.9	机器人线缆安装	42
5.9.1	通讯连接	43
5.9.2	急停装置连接	43
5.9.3	电源连接	44

5.9.4	安装后检查	45
5.9.5	上电前检测	45
5.10	机器人移动与保管	46
第 6 章	机器人操作	47
6.1	使用前提	47
6.2	编程环境安装	47
6.2.1	安装步骤	48
6.3	打开宏语言开发界面	50
6.4	宏语言开发界面功能介绍	52
6.4.1	界面	52
6.4.2	菜单栏介绍	52
6.4.3	自定义指令编辑区介绍	53
6.4.4	建立 IP 通讯	55
6.4.5	宏语言指令描述查询	57
6.4.6	指令输入	58
6.4.7	运行指令	59
6.4.8	断点调试	60
6.4.9	输出结果	60
6.4.10	清除输出结果	61
6.4.11	保存输出结果	61
6.5	手动点动操作示教	62
6.6	伺服上电	63
6.7	速度调节控制	65
6.7.1	系统速度调节	65
6.7.2	机器人速度调节	66
6.7.3	运动过程中的速度调节	67
6.8	急停和恢复	67
6.8.1	急停操作	67
6.8.2	恢复操作	67
6.9	机器人关机	68
第 7 章	技术服务	70

图目录

图 2-1 AH20 (AH20-0850-0204-2000) 机器人外观示意图.....	4
图 2-2 型号说明.....	5
图 3-1 AH20 (AH20-0850-0204-2000) 机器人构成.....	7
图 3-2 AH20 机器人主视图.....	8
图 3-3 各轴运动轨迹.....	9
图 3-4 AH20-0850-0204-2000 / AH20-0850-0204-4000.....	10
图 3-5 AH20-1050-0204-2000 / AH20-1050-0204-4000.....	10
图 3-6 世界坐标系.....	11
图 3-7 AH20-0850-0204-2000 的产品尺寸图 (单位: mm)	11
图 3-8 AH20-0850-0204-2000 的产品尺寸图 (单位: mm)	12
图 3-9 AH20-0850-0204-4000 的产品尺寸图 (单位: mm)	12
图 3-10 AH20-0850-0204-4000 的产品尺寸图 (单位: mm)	13
图 3-11 AH20-1050-0204-2000 的产品尺寸图 (单位: mm)	13
图 3-12 AH20-1050-0204-2000 的产品尺寸图 (单位: mm)	13
图 3-13 AH20-1050-0204-4000 的产品尺寸图 (单位: mm)	14
图 3-14 AH20-1050-0204-4000 的产品尺寸图 (单位: mm)	14
图 3-15 产品尺寸图 (单位: mm)	14
图 3-16 末端法兰安装尺寸图 (单位: mm)	15
图 4-1 外部接口面板.....	18
图 4-2 接气孔示意图.....	18
图 4-3 CS 接口示意图.....	19
图 4-4 接口面板示意图.....	20
图 4-5 辅助编码器选配线.....	24
图 4-6 急停装置连线图.....	26
图 4-7 输入电路图 (左) 和输出电路图 (右)	31
图 4-8 F19W 芯机器人通用电缆连接图.....	34
图 5-1 基座预留空间.....	36

图 5-2 安装示例图	36
图 5-3 外部零件安装位（单位：mm）	37
图 5-4 相机安装示意图	38
图 5-5 线缆走线示意图	38
图 5-6 包装及运输方式示意图	39
图 5-7 安装基座螺栓	41
图 5-8 拆除固定板示意图	42
图 5-9 接地示意图	42
图 5-10 通讯连接示意图	43
图 5-11 急停装置连接示意图	44
图 5-12 连接电源	45
图 6-1 安装包准备	48
图 6-2 开始安装	49
图 6-3 选择安装路径	49
图 6-4 安装成功	50
图 6-5 ARM 界面	50
图 6-6 ARM 界面	51
图 6-7 宏语言开发界面	51
图 6-8 宏语言开发界面	52
图 6-9 宏语言开发界面（ARM）菜单栏	52
图 6-10 自定义编辑界面（ARM）	54
图 6-11 快捷指令调用后界面（ARM）	54
图 6-12 IP 连接	55
图 6-13 连接成功	56
图 6-14 连接失败	56
图 6-15 宏语言手册	58
图 6-16 指令输入	58
图 6-17 输入指令	59
图 6-18 指令输入	59
图 6-19 运行指令	60

图 6-20 添加断点.....	60
图 6-21 输出.....	61
图 6-22 清除输出结果.....	61
图 6-23 保存.....	61
图 6-24 点位示教.....	62
图 6-25 示教页面.....	62
图 6-26 上电按钮界面.....	64
图 6-27 系统速度调节.....	65
图 6-28 速度调节.....	66
图 6-29 上电状态下的示教页面.....	68

表目录

表 1-1 警告标识表..... 3

表 2-1 机型预览..... 5

表 3-1 AH20 机器人部分构成..... 8

表 3-2 AH20 机器人技术参数..... 15

表 3-3 环境参数..... 16

表 3-4 机器人电气参数表..... 17

表 4-1 接口面板介绍表..... 19

表 4-2 接口面板介绍表..... 20

表 4-3 电源指示灯说明..... 21

表 4-4 系统指示灯说明..... 21

表 4-5 电源接口引脚定义..... 22

表 4-6 辅助编码器引脚定义..... 23

表 4-7 MCP 引脚定义..... 25

表 4-8 RS-232 引脚定义..... 27

表 4-9 RS-485 引脚定义..... 27

表 4-10 Ethernet 接口引脚定义..... 28

表 4-11 I/O 接口引脚定义..... 29

表 4-12 基座 CS 接口引脚定义..... 32

表 4-13 第二机械臂 CS 接口引脚定义..... 33

表 5-1 紧固扭矩..... 40

表 6-1 宏语言开发界面工具功能介绍..... 52

表 6-2 点动示教页面工具介绍..... 63

表 6-3 伺服上电页面工具介绍..... 63

表 6-4 处理方法..... 68

第1章. 安全注意事项

本章介绍了使用 AH20 机器人的安全注意事项，使用前请仔细阅读本手册后使用机器人，机器人使用不当可能会给系统和操作人员带来伤害，甚至造成人员的伤亡，需要严格按照本手册的安全注意事项进行操作，违规使用造成的人身和设备损失，本公司概不负责。

使用 AH20 机器人进行系统设计、操作和维护的人员必须经过本公司或相应机构的培训或具有同等专业技能。机器人的操作、维护、示教、程序设计以及系统开发等人员，必须仔细阅读该手册，并严格按照本手册中安全注意事项使用 AH20 机器人。

1.1 通用安全



注意 本手册中的安全注意事项仅作为安全规范的补充，使用机器人的人员还应遵守当地的安全法规或规范。

使用本系列机器人进行系统设计与制造，应遵循如下安全规则：

- 机器人及其组件产品应在符合设计规格的环境下使用，否则可能造成机器人故障。
- 请在规定的环境范围内使用机器人，超出机器人规格及负载条件使用，会缩短产品的使用寿命甚至损坏机器人。
- 用户需确保机器人处于安全条件下运行，机器人周边不能有危害机器人的物体，由于可移动机械部件的运动，对机器人可能存在划伤、碰撞等危险，用户应根据应用现场环境进行风险评估并设置特定的防护设施。
- 为了防止人员误入机器人的动作领域，请务必设置安全防护栏，以禁止人员进入危险区域。
- 当环境温度接近 0℃时，应以 10%或者更小的速度，运行 10 分钟以上，进行预热；预热机器人后，才能进行其他动作操作。
- 高腐蚀性清洁剂不适用于本机器人的清洁，阳极氧化的部件不适用于浸没清洁。
- 非经专业培训人员不得擅自维修故障产品，不得擅自拆卸电控柜，若产品出现故障，请及时联系李群自动化客户服务部门。
- 负责安装、操作、维护李群自动化机器人的人员必须先经过严格培训，了解各种安全注意事项，掌握正确的操作和维护方法之后，方可操作和维护

机器人。

- 用户应按照维护手册及相关要求对机器人进行日常检查和定期维护，及时更换受损部件，保障机器人安全运行和使用寿命。
- 操作、维护和测试机器人之前，请务必熟知机器人急停装置所在工作场所的具体位置，并确保在突发紧急情况下能迅速按下急停开关。
- 机器人正常运行过程中，请勿随意拔插电源线缆及通信线缆或者随意按下急停开关。
- 用户需按机器人上张贴的提示操作，避免进入危险工作区域，而造成人身伤害和机器人损坏事故。
- 用户如果需要转运，请采用李群出货的标准包装。

1.2 操作安全



- 安装维护机器人时必须断电操作，以防出现事故；
 - 机器人通电后禁止进入工作区域，以防发生危险。
-

对机器人进行安装、示教、编程操作时应遵循如下安全规则：

- 正确理解机器人操作安全事项和掌握使用方法、经过专门培训符合资格的指定人员才可操作、维护和修理此机器人。
- 请勿随意更改机器人硬件设施和软件配置，否则容易给机器人或者使用者带来伤害。
- 机器人需与工厂总地线保持良好接地，防止静电伤害；维护工具必须使用专用绝缘工具。
- 机器人日常检查及定期维护之前确认整个机器人系统处于安全的环境状态。
- 机器人正常运行过程中，请勿随意拔插电源线缆及通信线缆。
- 定期对操作人员进行有关操作细则、工业安全、安全指示及环保的培训。
- 用户应按照手册及相关要求对机器人进行日常检查和定期维护，及时更换受损部件，保障机器人的安全运行和寿命。
- 若机器人及其部件报废，欲将其舍弃，请遵守相关法律正确处理工业废料，保护环境。

1.3 安全标识

机器人本体上粘贴有下述警告标签。

在粘贴标签的位置附近存在相应的警告和危险，操作时请充分注意。

为了安全地操作和维护机器人系统，请务必遵守警告标签上记载的注意与警告内容。

表 1-1 警告标识表

编号	标签	备注
1		三角高压警示标识
2		接地标识
3		禁止拆解，避免发生故障。
4		残余电压防护标识

第2章 产品概述

2.1 简述

AH20 机器人是李群自动化自主研发的采用新一代分布式控制器的 SCARA 机器人，一体机设计无单独控制柜，结构更加紧凑，极大程度地颠覆带有较大体积控制柜的传统工业机器人在设备甚至是产线上的布局，如家电般即插即用，简单易用，适用于手机、3C、食品等行业搬运、分拣和上下料等。

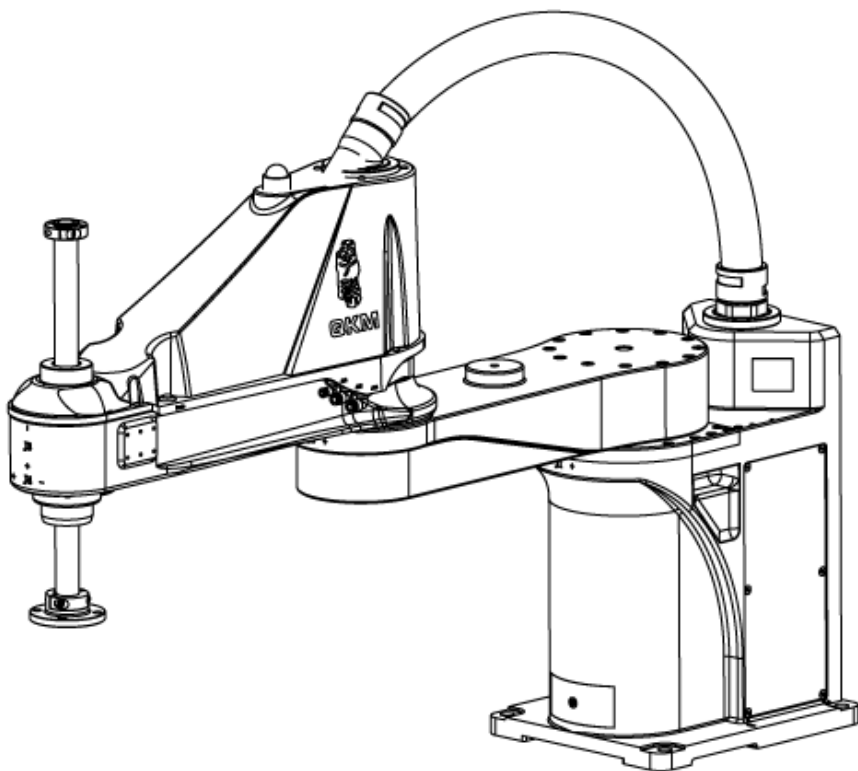


图 2-1 AH20 (AH20-0850-0204-2000) 机器人外观示意图

2.2 型号说明

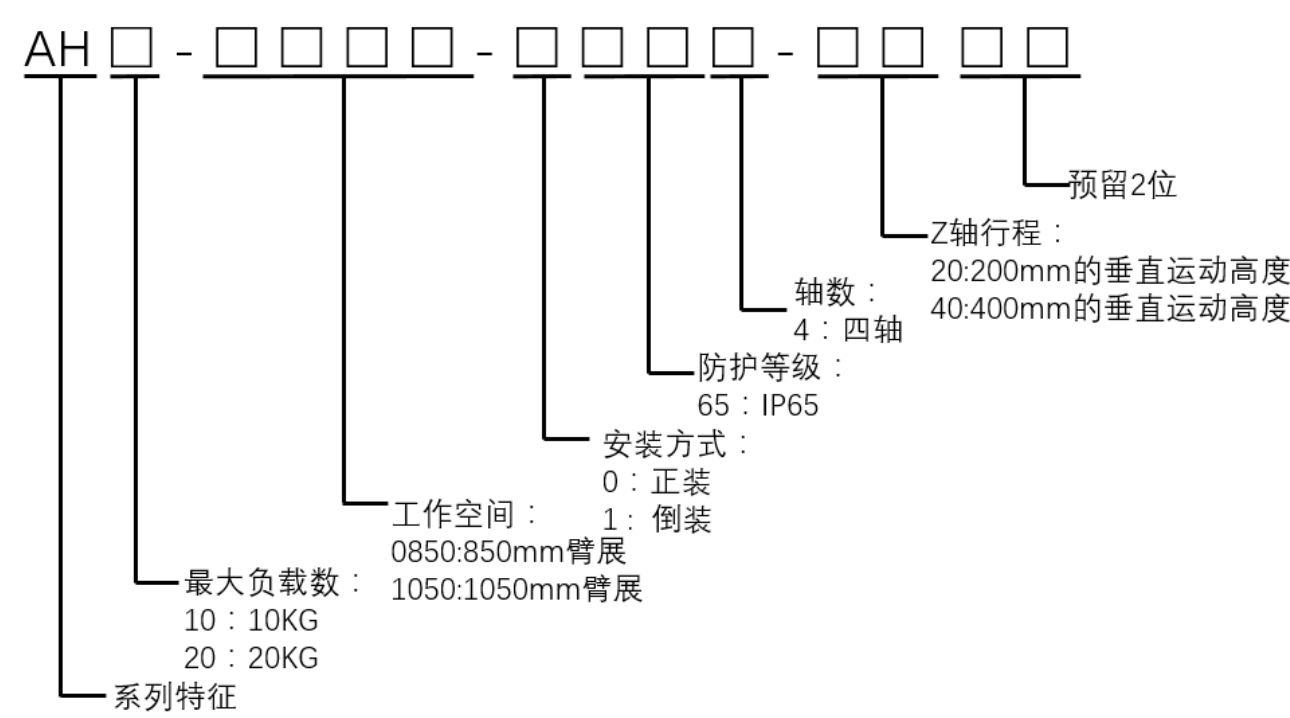


图 2-2 型号说明

表 2-1 机型预览

型号名称	额定负载 (kg)	最大负载 (kg)	水平工作空间 (mm)	垂直工作空间 (mm)	安装方式	防护等级	使用环境
AH20-0850-0204-2000	10	20	850	200	台面安装	IP 65	标准
AH20-0850-0204-4000				400			
AH20-1050-0204-2000			1050	200			
AH20-1050-0204-4000				400			

2.3 产品特性

- 拥有 850 mm 和 1050 mm 两个规格臂展，可供客户灵活使用。

- 一体机设计，无单独控制柜，节省空间，安装简便。采用全新一代分布式架构控制系统，更稳定，更流畅，更好用。
- 控制器内置，提高电磁兼容性（EMC/EMI），系统更加稳定。
- 精度高，完美适用于高精密贴合与装配的场景。

第3章 部件功能介绍

3.1 本体概述

AH20 机器人本体部件包括：基座、第一机械臂，第二机械臂，花键丝杆轴，末端法兰和波纹管（内含线缆）组成，其外观结构如图 3-1 所示。

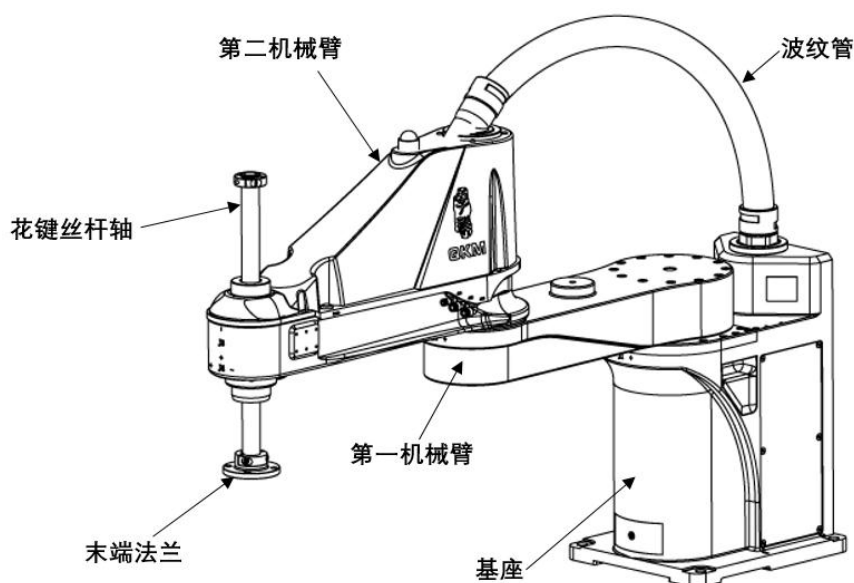


图 3-1 AH20 (AH20-0850-0204-2000) 机器人构成

3.1.1 基座

AH20 机器人的基座背面设置有电源、通信和状态显示的接口面板。基座安装位设计有 4 个通孔和 2 个销钉孔，用于准确固定机器人。

3.1.2 第一机械臂

采用铸造成型，轻量化设计，提高机器人性能。

3.1.3 第二机械臂

内置 3 组电机，高精度升降旋转轴。J3 轴和 J4 轴通过同步带传动，稳定可靠；整体第二机械臂设计结构紧凑。



由于花键丝杆轴外露，存在异物落入的风险，会造成丝杆损坏，因此严禁异物落入花键丝杆轴。

3.1.4 线缆

机器人线缆使用抗扭，高柔性线缆，保证机器人信号的传输。

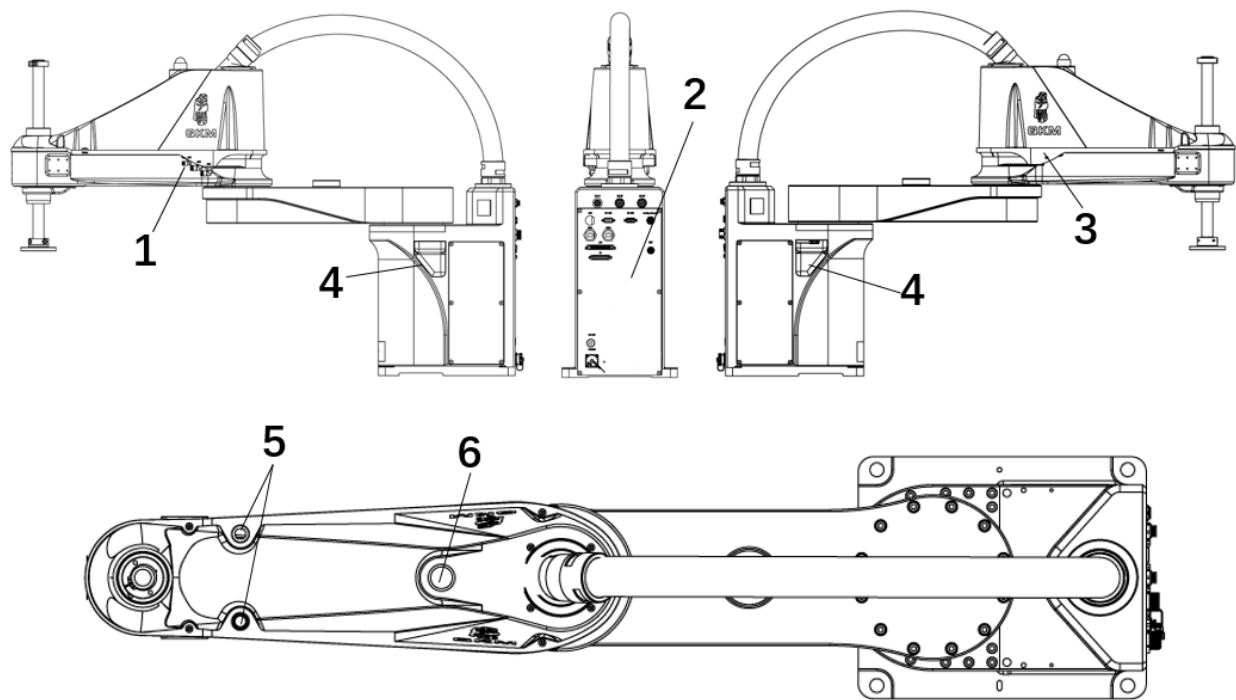


图 3-2 AH20 机器人主视图

表 3-1 AH20 机器人部分构成

序号	名称	说明
1	快速气管接口	Air1 (Φ4 mm); Air2、Air3 (Φ6 mm)
2	电气接口板	用于连接电源、以太网等线缆
3	I/O 接口	19 芯圆形航空插头
4	凹槽式搬运扶手	便于用户搬运机器人
5	双抱闸按钮	“Brake” 按钮，用于释放 J3/J4 轴制动器
6	LED 指示灯	表示机器人状态，详细请见 4.2 章节

双抱闸按钮功能相同且独立，按下任一按钮同时对 J3 轴和 J4 轴起作用。抱闸按钮仅在机器人下伺服的情况下使用。



说明

电气接口板详细内容请参看章节 4.1 接口面板介绍。

3.2 运动轨迹

机器人控制系统关节坐标系：用每个轴的旋转角度来表示机器人的姿态。

**注意**

轴标“+”、“-”方向适用于关节坐标系。

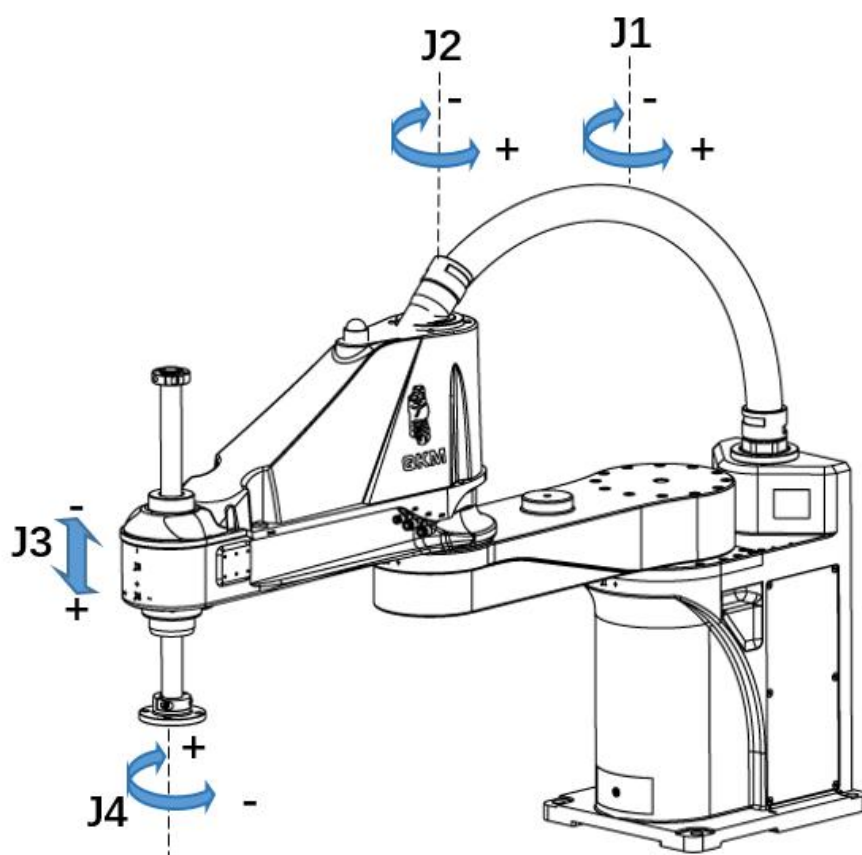


图 3-3 各轴运动轨迹

3.3 水平工作空间

- AH20-0850-0204-2000/ AH20-0850-0204-4000

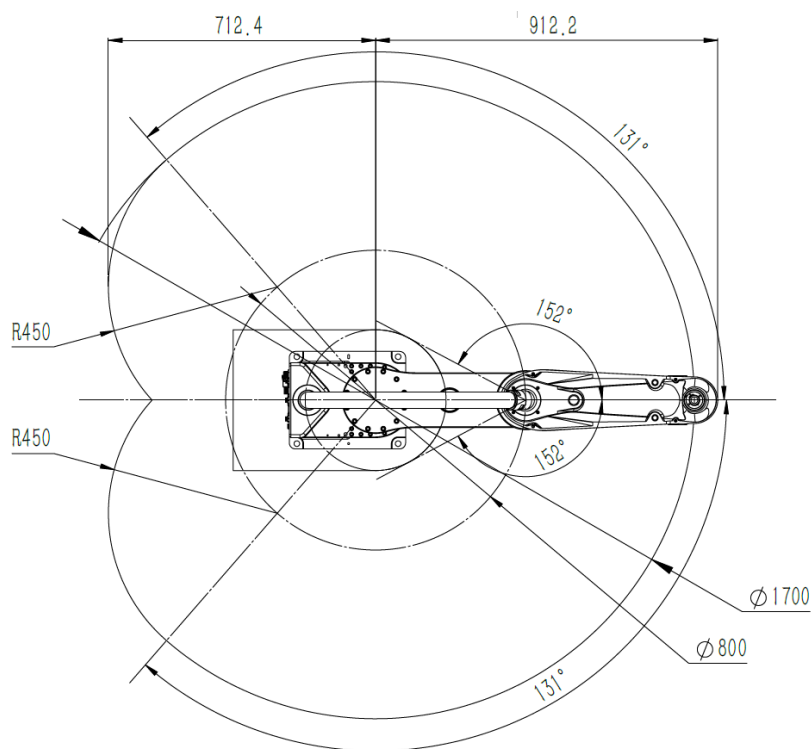


图 3-4 AH20-0850-0204-2000 / AH20-0850-0204-4000

- AH20-1050-0204-2000/ AH20-1050-0204-4000

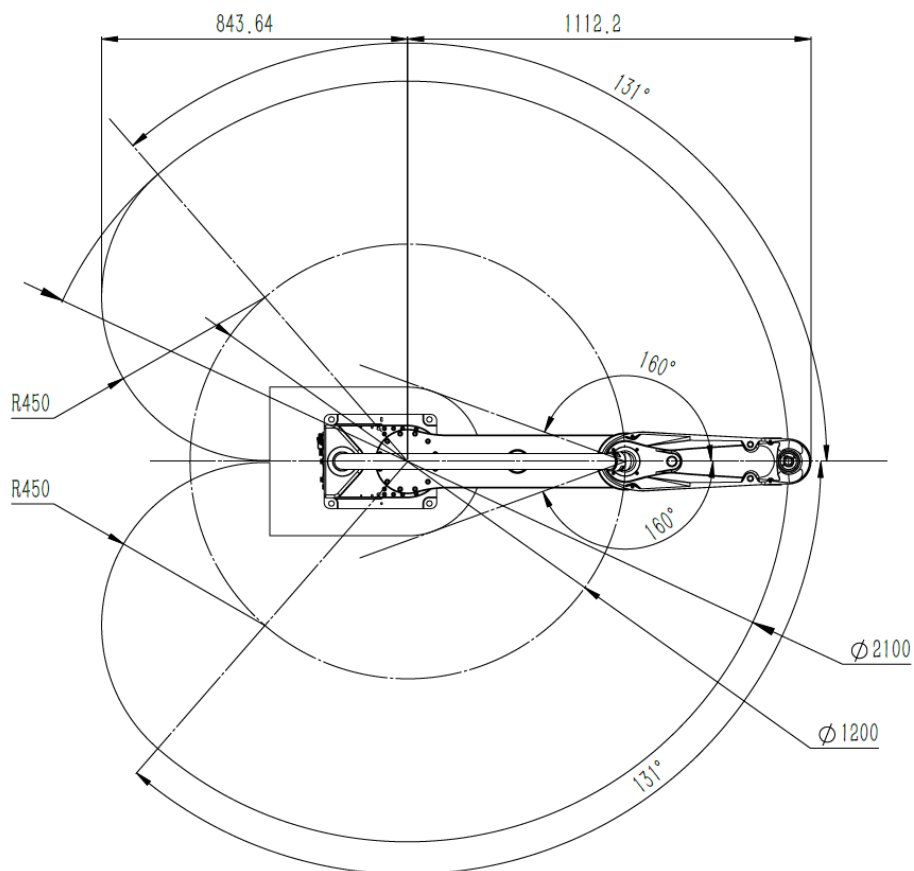


图 3-5 AH20-1050-0204-2000 / AH20-1050-0204-4000

3.4 机器人坐标系



坐标轴“+”、“-”方向适用于笛卡尔坐标系。

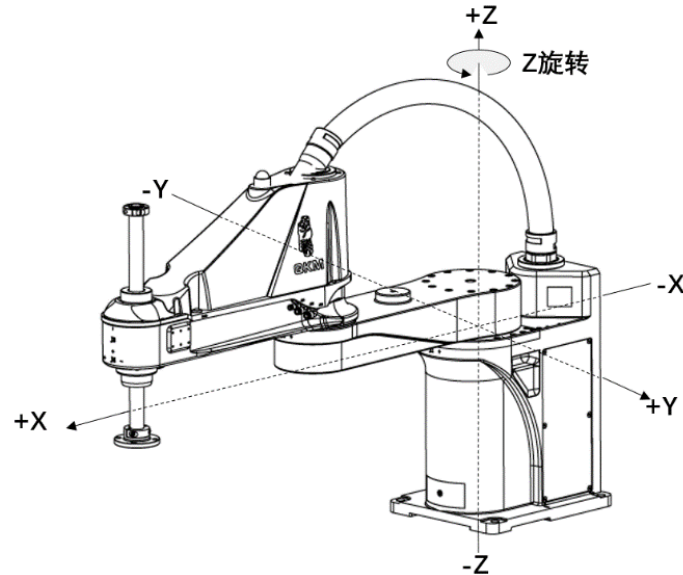


图 3-6 世界坐标系

3.5 规格尺寸

3.5.1 整机尺寸

- AH20-0850-0204-2000

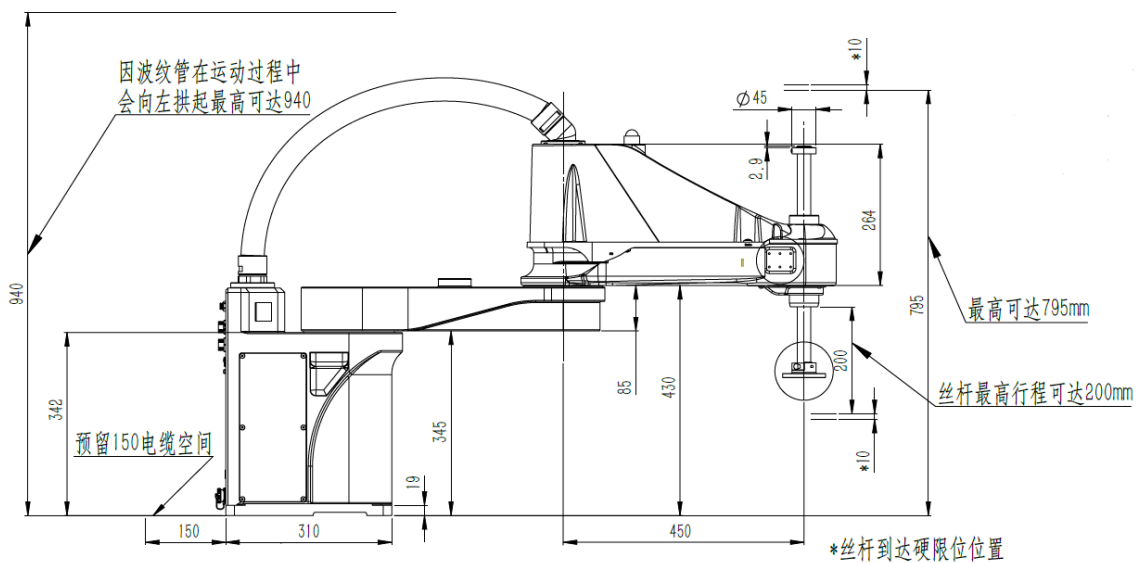


图 3-7 AH20-0850-0204-2000 的产品尺寸图 (单位: mm)

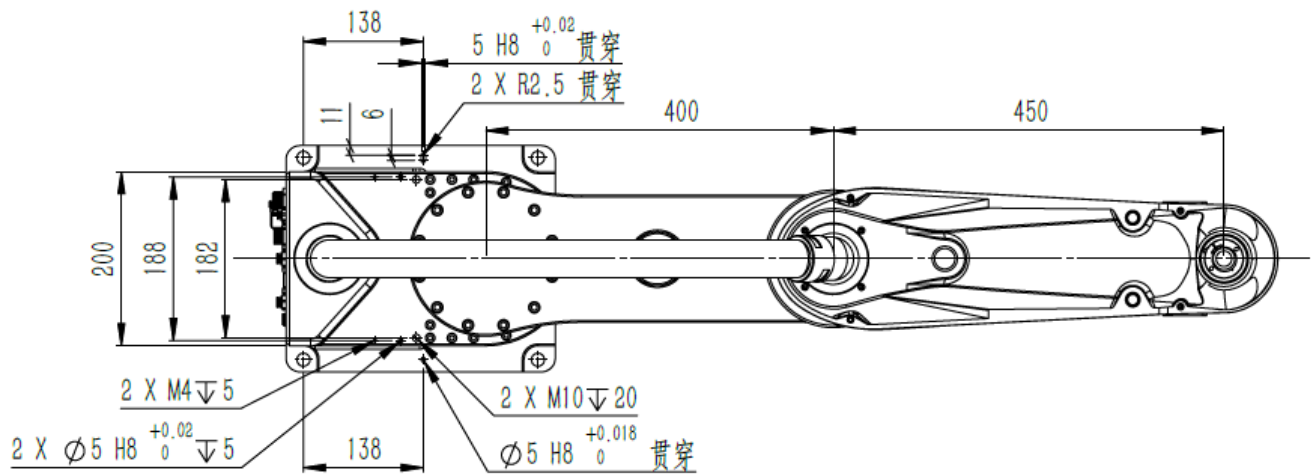


图 3-8 AH20-0850-0204-2000 的产品尺寸图（单位：mm）

- AH20-0850-0204-4000

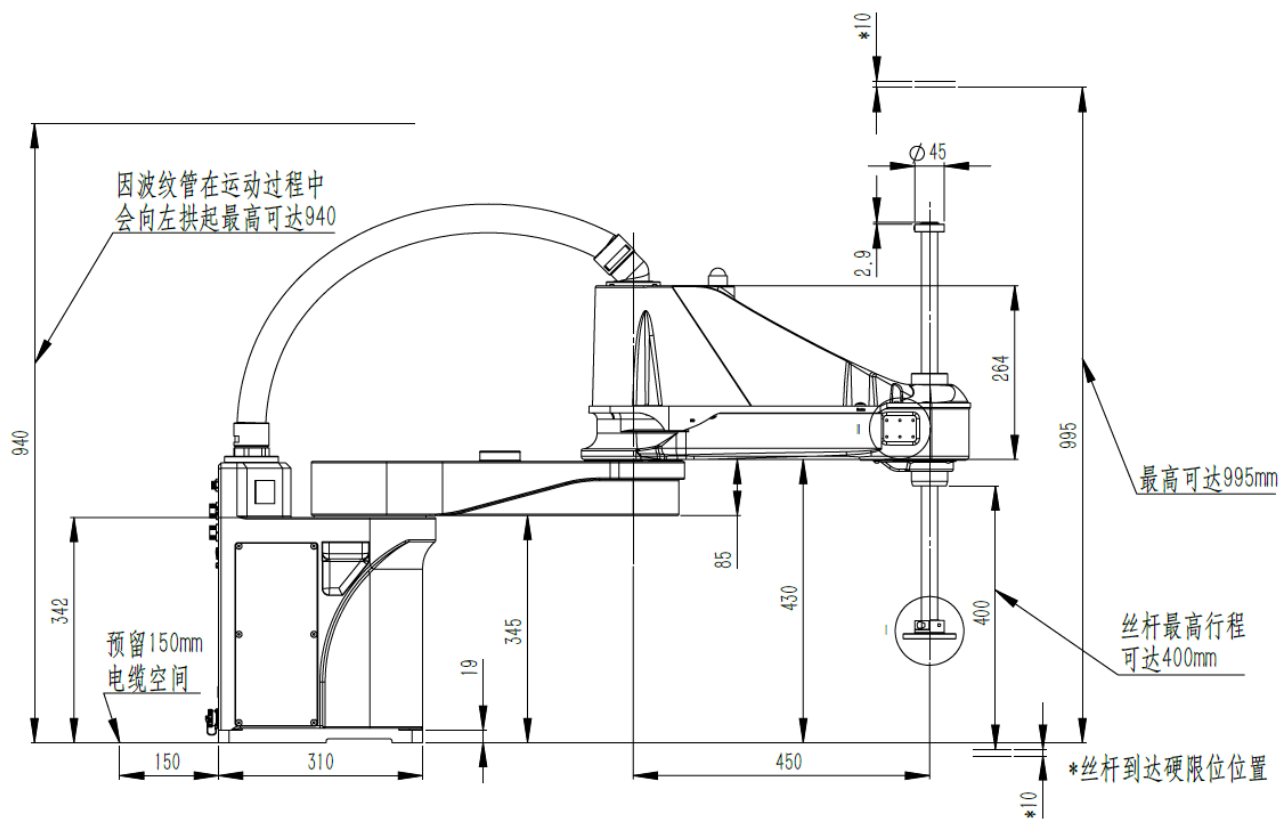


图 3-9 AH20-0850-0204-4000 的产品尺寸图（单位：mm）

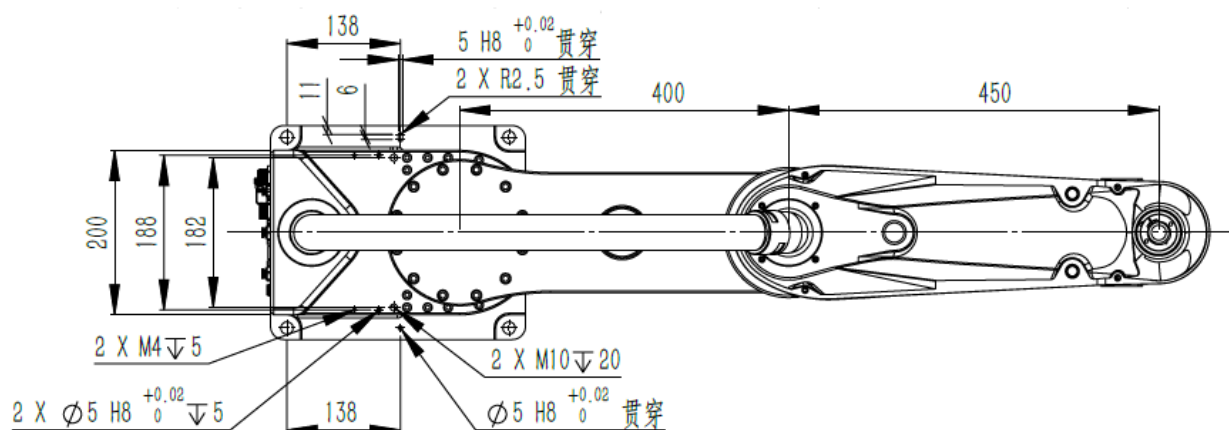


图 3-10 AH20-0850-0204-4000 的产品尺寸图 (单位: mm)

- AH20-1050-0204-2000

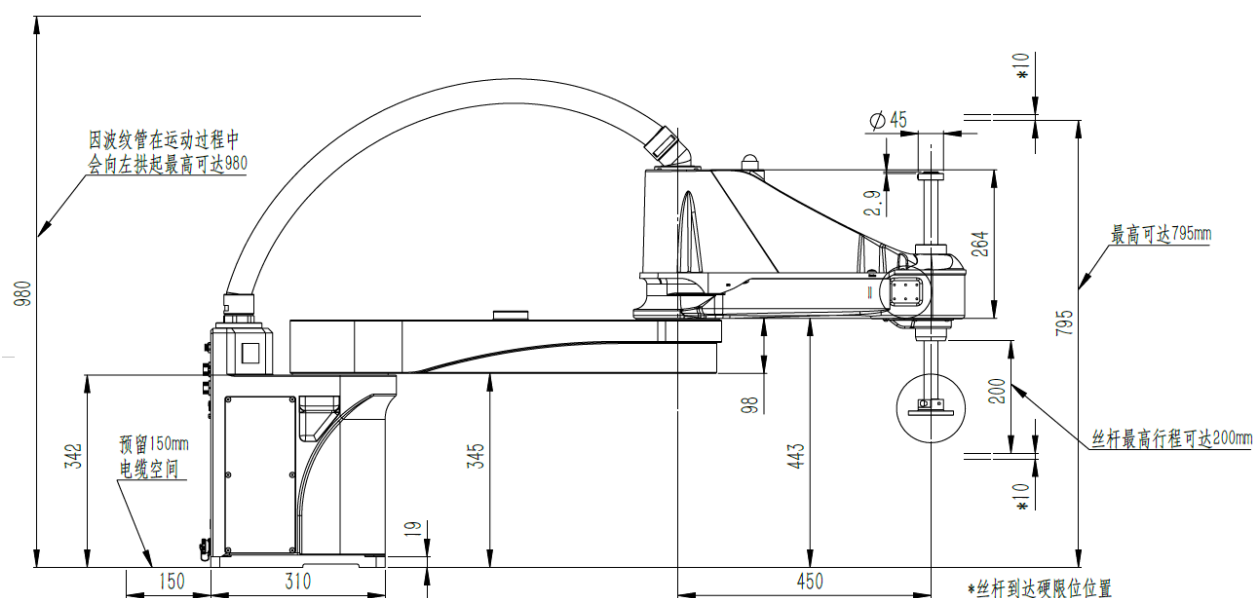


图 3-11 AH20-1050-0204-2000 的产品尺寸图 (单位: mm)

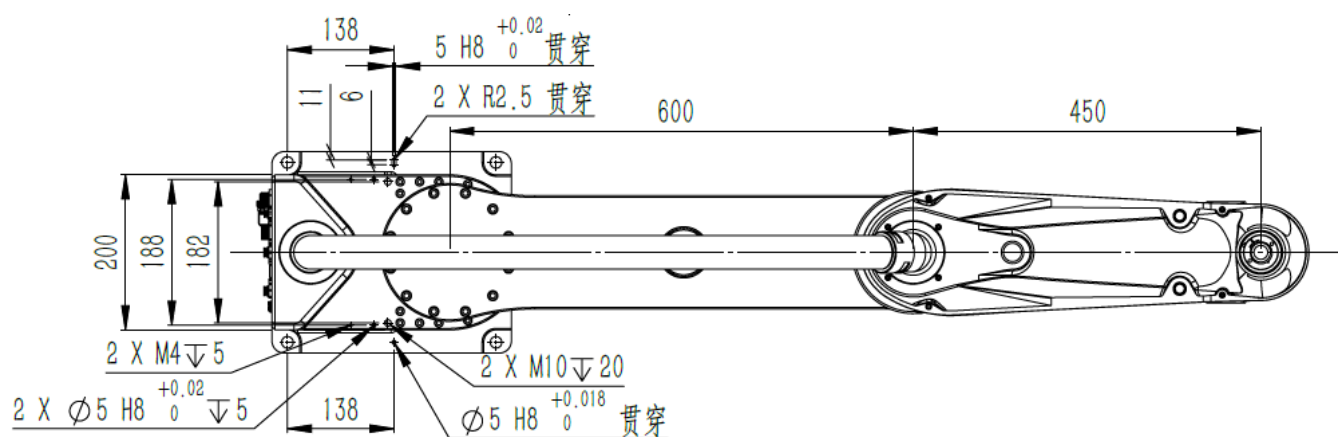


图 3-12 AH20-1050-0204-2000 的产品尺寸图 (单位: mm)

• AH20-1050-0204-4000

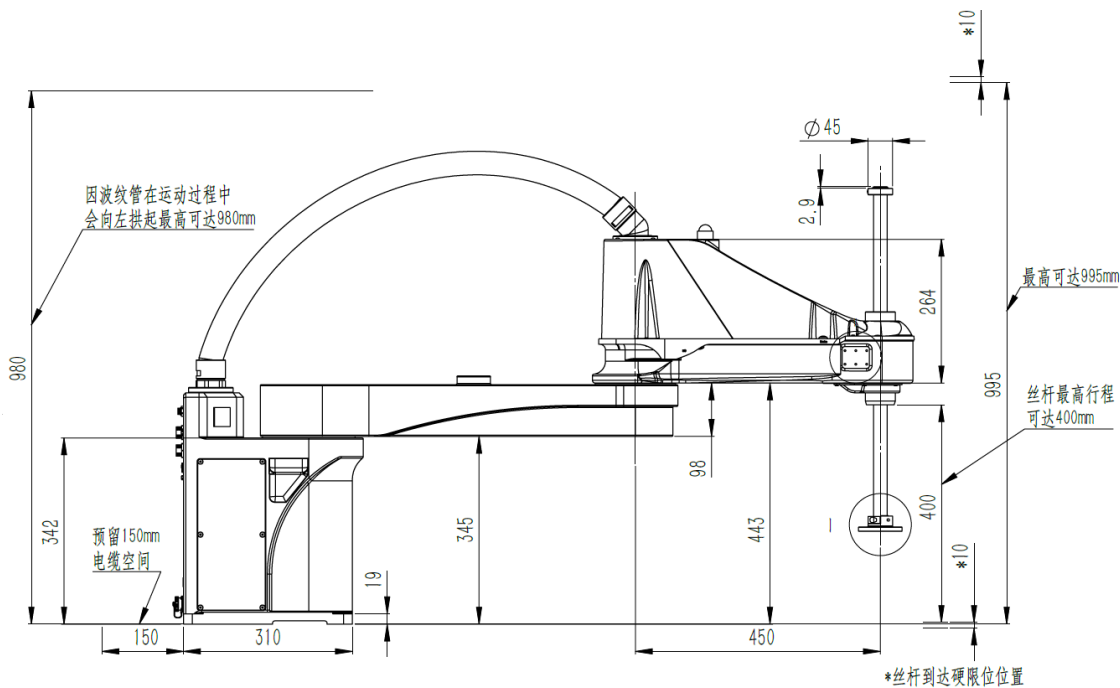


图 3-13 AH20-1050-0204-4000 的产品尺寸图（单位：mm）

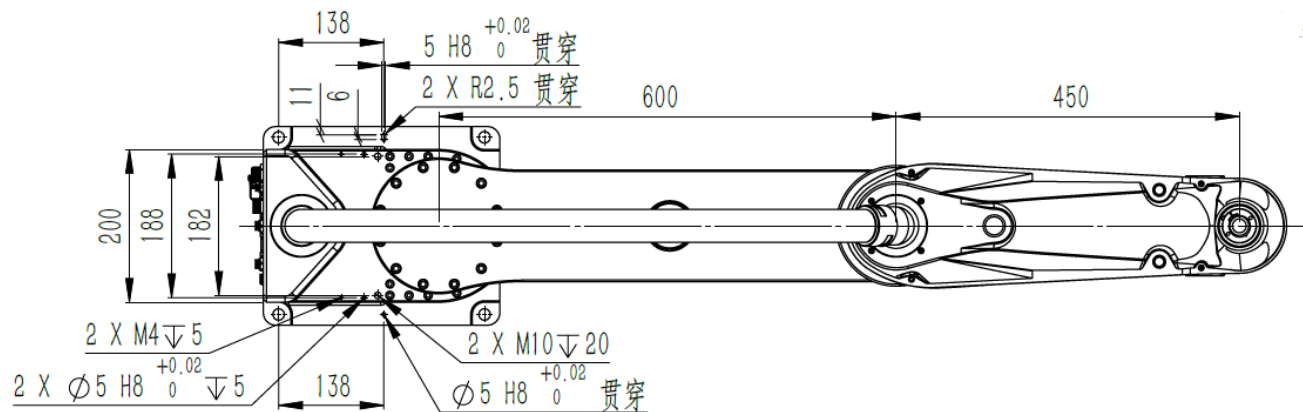


图 3-14 AH20-1050-0204-4000 的产品尺寸图（单位：mm）

3.5.2 基座尺寸

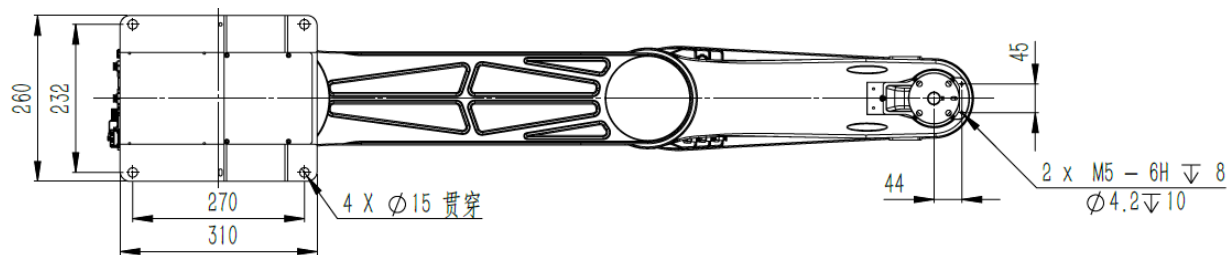


图 3-15 产品尺寸图（单位：mm）

3.5.3 末端法兰尺寸

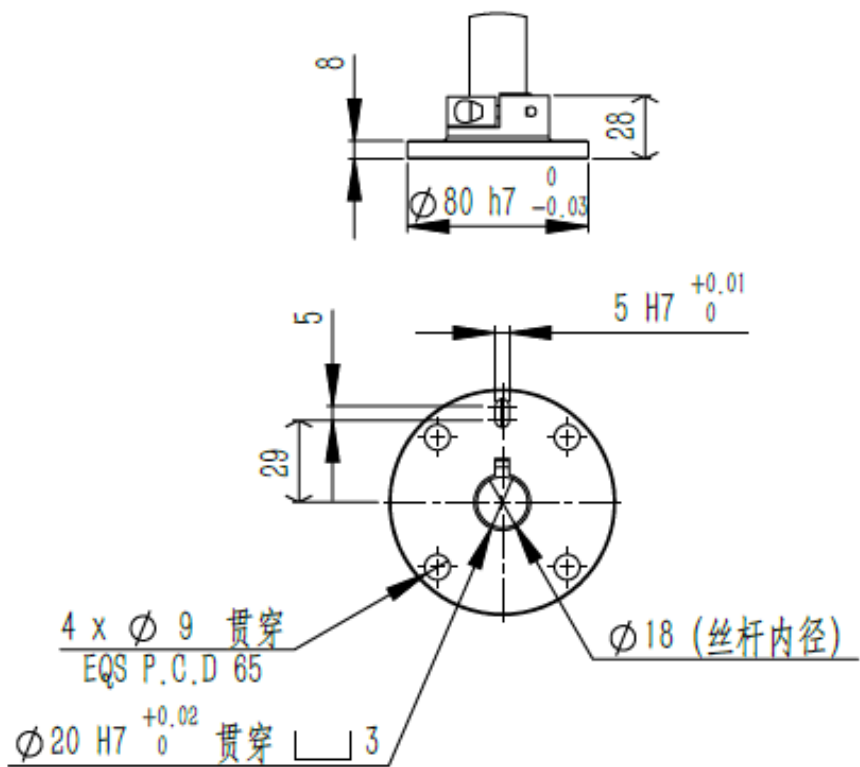


图 3-16 末端法兰安装尺寸图（单位：mm）

3.6 技术参数

表 3-2 AH20 机器人技术参数

		AH20-0850		AH20-1050	
型号		AH20-0850-0204-2000	AH20-0850-0204-4000	AH20-1050-0204-2000	AH20-1050-0204-4000
臂长 (mm)	全臂长	850		1050	
	A 轴	400		600	
	B 轴	450		450	
最大速度	A 轴+ B 轴 (mm/s)	11000		12250	
	Z 轴 (mm/s)	2400			
	W 轴 (° /s)	1600			
工作空间	J1 (°)	± 131			
	J2 (°)	± 152		± 152	
	J3 (mm)	200	400	200	400

	J4 (°)	±360
重复定位精度	J1+J2 (mm)	±0.025
	J3 (mm)	±0.01
	J4 (°)	±0.01
额定负载 (kg)		10
最大负载 (kg)		20
J4 额定转动惯量 (kg·m ²)		0.05
J4 最大转动惯量 (kg·m ²)		0.45
整机重量 (kg)		56 63

3.7 使用环境参数

请将机器人系统设置在符合下述条件的环境中，以便发挥/维持本机的性能并安全地进行使用。

表 3-3 环境参数

项目	技术参数
环境温度	0~40 °C
相对湿度	≤80%，无冷凝
电快速瞬变脉冲群抗扰度	1kV 或以下（信号线）
静电抗扰度	4kV 或以下
周围环境	安置在室内 避免阳光直射 远离灰尘、油烟、盐分、铁屑或其他污染物 远离易燃、腐蚀性液体与气体 不得与水接触 远离电气干扰源 远离爆炸危险区域 避免大量辐射
振动	不会受到强烈冲击、振动的影响。

机器人不适合在环境恶劣的情况下工作。如果在不符合上述条件的场所使用，欢迎垂询本公司。



注意

- 在温度与湿度变化较大的环境中使用，机械手内部可能会结雾。

- 不能在酸或碱等腐蚀环境中使用，否则会影响机器人的正常使用
- 产品受到辐射时（如微波、紫外线、激光、X 射线），应采取适当的防护措施，以避免机器人误动作及加速元器件的老化

3.8 电气参数

表 3-4 机器人电气参数表

项目	详细参数
额定电压	230 V a. c. 50/60 Hz
额定/最大功率	0.8 kW/2.5kW
电机抱闸电压	24 V d. c.
I/O 接口	20 个通用数字输入、6 个高速输入， 2 个模拟输入，18 路通用数字输出
通讯接口	LAN, RTN1, RTN2, RS-232, RS-485
噪音水平	≤70dB

第4章 电气接口部件介绍

4.1 外部电气接口

AH20 整机的电气接口主要有气管接口、电源接口、通信接口和用户接口等，分布在基座与第二机械臂，如图所示。

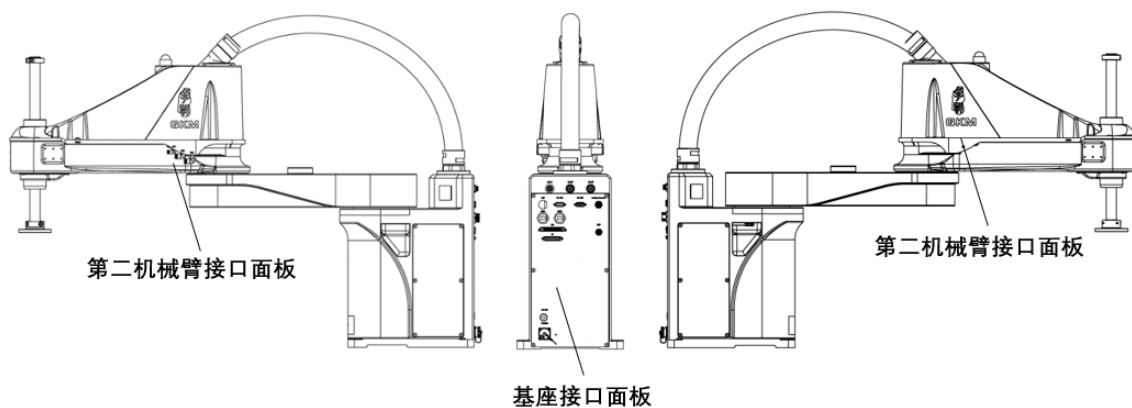


图 4-1 外部接口面板

4.1.1 第二机械臂接口面板

第二机械臂接口依次排布在臂两侧，主要为气管接口和 CS 接口，隐藏在臂下，较为美观且不破坏外部流线型的设计。

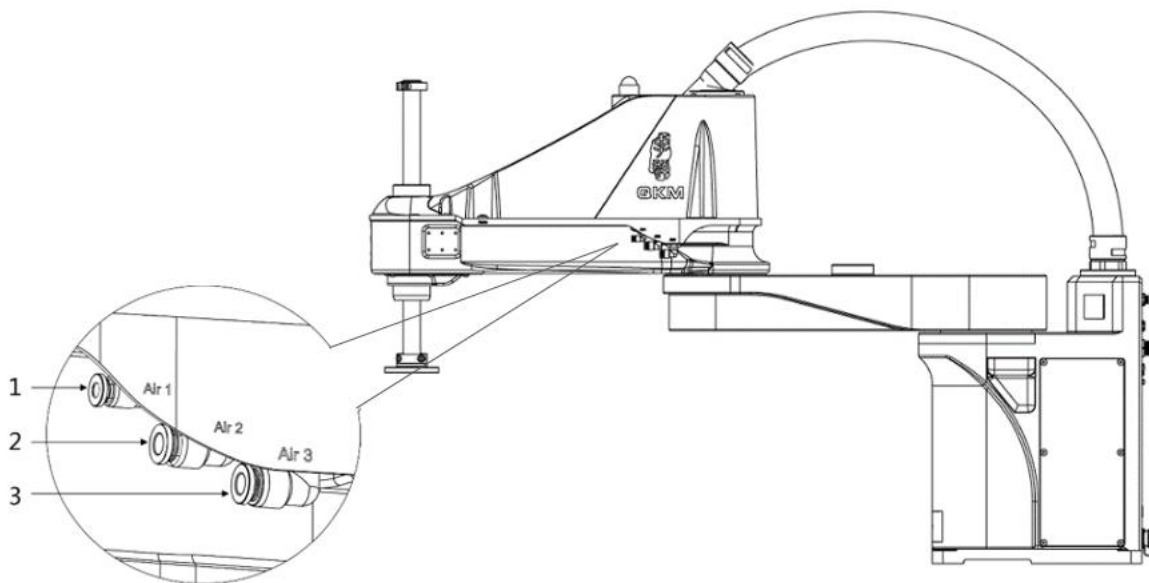


图 4-2 接气孔示意图

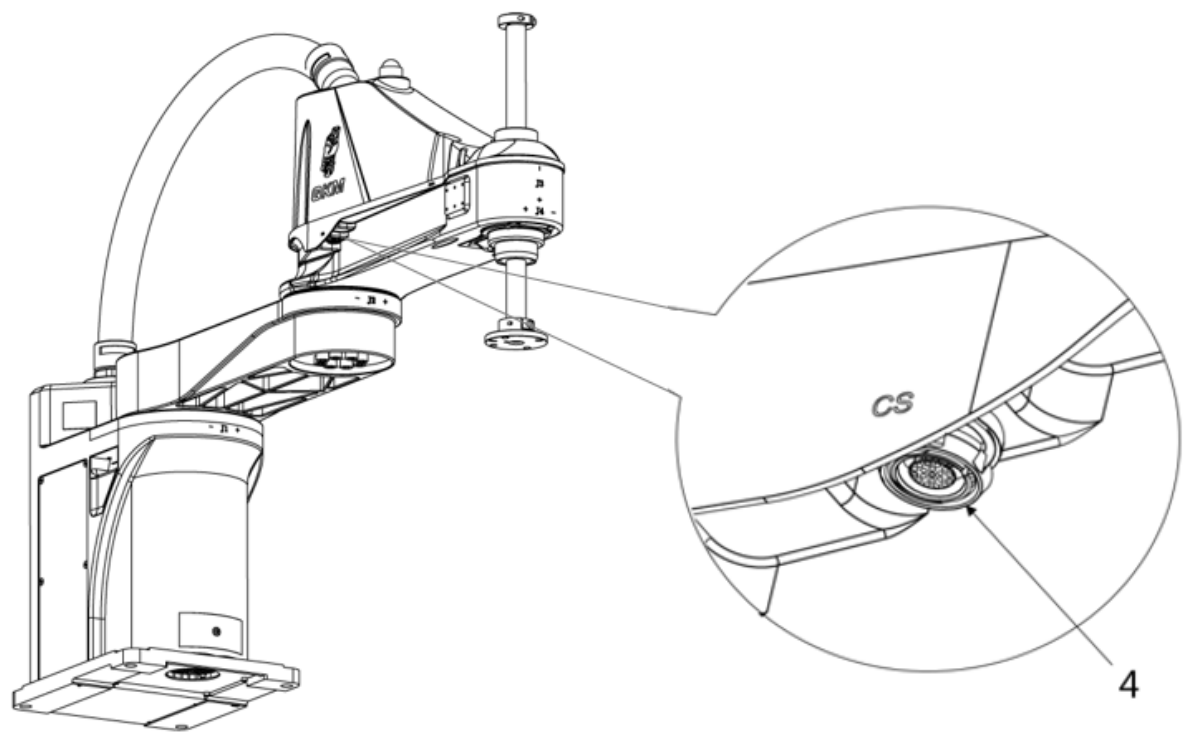


图 4-3 CS 接口示意图

表 4-1 接口面板介绍表

序号	名称	说明
1	气管接头	连接直径 $\Phi 4$ 的气管
2	气管接头	连接直径 $\Phi 6$ 的气管
3	气管接头	连接直径 $\Phi 6$ 的气管
4	CS 接口	用户信号接口

4. 1. 2基座接口面板

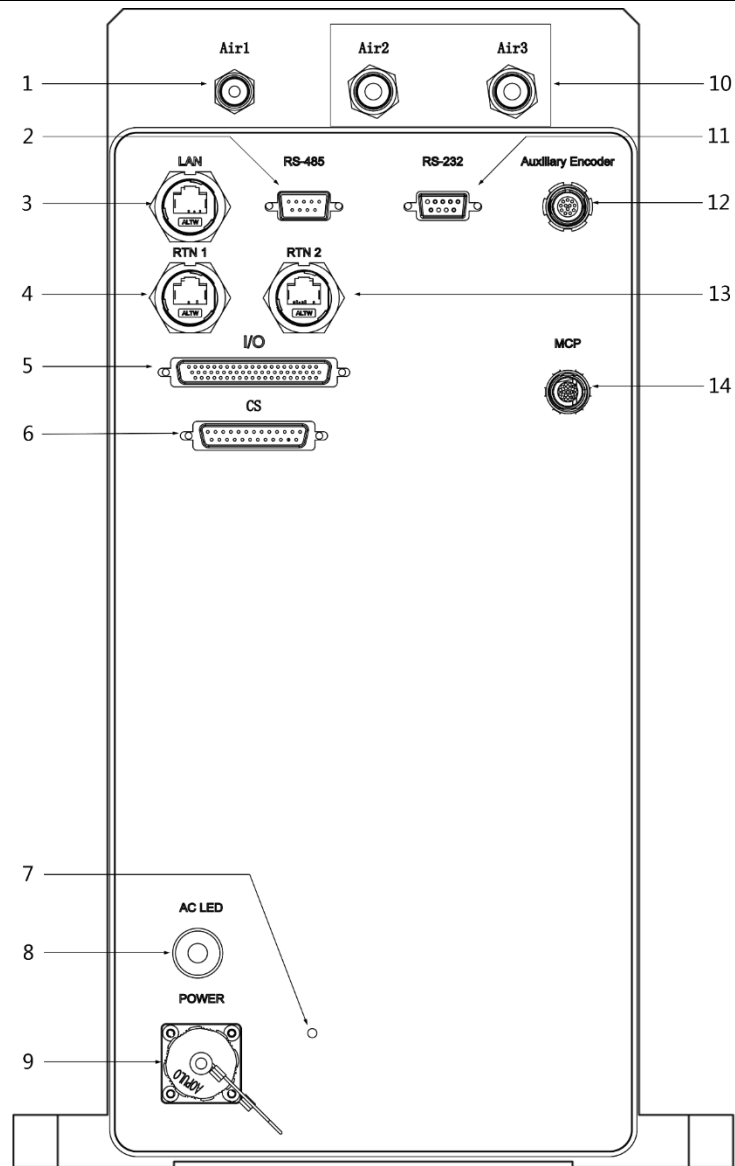


图 4-4 接口面板示意图

表 4-2 接口面板介绍表

序号	名称	说明
1	Air1	气管接头白色（Φ4）
2	RS-485	通信接口
3	LAN	以太网接口（Ethernet 通讯使用）
4	RTN1	实时以太网接口 1（扩展功能预留接口）
5	I/O	数字输入/输出接口
6	CS	用户信号接口（Customer Signal）
7	接地螺孔	公共接地端，用于接地线
8	AC LED	总电源指示灯

9	POWER	电源接口
10	Air2	气管接头白色（Φ6）
	Air3	气管接头白色（Φ6）
11	RS-232	通信接口
12	Auxiliary Encoder	辅助编码器接口
13	RTN2	实时以太网接口 2（扩展功能预留接口）
14	MCP	急停组件接口/示教器接口

4.2 指示灯说明

AH20 机器人包含基座接口面板的 AC LED 指示灯和第二机械臂系统指示灯。指示灯状态指示说明如下。

4.2.1 总电源指示灯

表 4-3 电源指示灯说明

状态	说明
熄灭	表示机器人未接通电源
常亮（红色）	表示机器人已接通电源

4.2.2 系统指示灯（第二机械臂）

系统指示灯位于机器人第二机械臂顶端，指示灯为圆形 LED 灯，机器人工作时指示灯呈现不同颜色，系统指示灯状态说明如下：

表 4-4 系统指示灯说明

状态	说明
熄灭	表示机器人未上伺服
闪烁	机器人系统正在启动或正在上伺服
常亮（绿色）	表示机器人已成功上伺服

4.3 接口引脚定义




警告

该节提供电源接口、上控制柜各个接口和第二机械臂上的 CS 接口详细的引脚功能和说明，具体操作必须按照引脚说明进行。

4.3.1 电源接口（POWER）

表 4-5 电源接口引脚定义

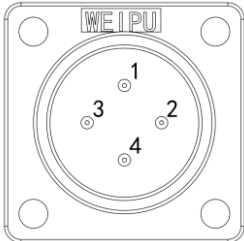引脚	功能	说明	230 V a. c. 电源接口
1	L	火线	 4 芯针座正面引脚分布
2	N	零线	
3	PE	地线	
4	/	空置	

4.3.2 辅助编码器（Auxiliary Encoder）



注意

- 辅助编码器接口中的 5V 引脚为直流输出电源。禁止在辅助编码器 5V 引脚接入外部电源，否则会烧毁机器人内部电路。同一个轴的辅助编码器和主编码器共用一路 5V 电源，电源持续最大输出 500mA；过流保护典型值为 1A（下限 0.75A，上限 1.25A）。
- 用户现场可能有较强的电磁干扰源，为了有比较稳定编码器信号传输，推荐选用差分输出信号的增量式编码器。
- 布线时注意强弱电分离，减少与强电电缆同一线槽并行布线。
- 机器人辅编接口只引出了第 3、第 4 通道的电气接线，第 1、第 2 通道未引出来。
- 若用于传送带跟踪应用，相关注意事项详见《传送带跟踪管理用户手册》。

表 4-6 辅助编码器引脚定义

Auxiliary Encoder			
轴号	引脚	功能	说明
3 轴	01	Output +5 V d. c.	5 V 直流输出电源
	02	GND	公共端接地
	03	3A+	3 轴 A +
	04	3A-	3 轴 A -
	05	3B+	3 轴 B +
	06	3B-	3 轴 B -
	07	3Z+	3 轴 Z +
	08	3Z-	3 轴 Z -
	09	/	/
4 轴	10	Output +5 V d. c.	5 V 直流输出电源
	11	GND	公共端接地
	12	4A+	4 轴 A +
	13	4A-	4 轴 A -
	14	4B+	4 轴 B +
	15	4B-	4 轴 B -
	16	4Z+	4 轴 Z +
	17	4Z-	4 轴 Z -
	18	/	/
	19	/	/

正面孔脚

标记点

19脚

1脚

19 芯孔座分布

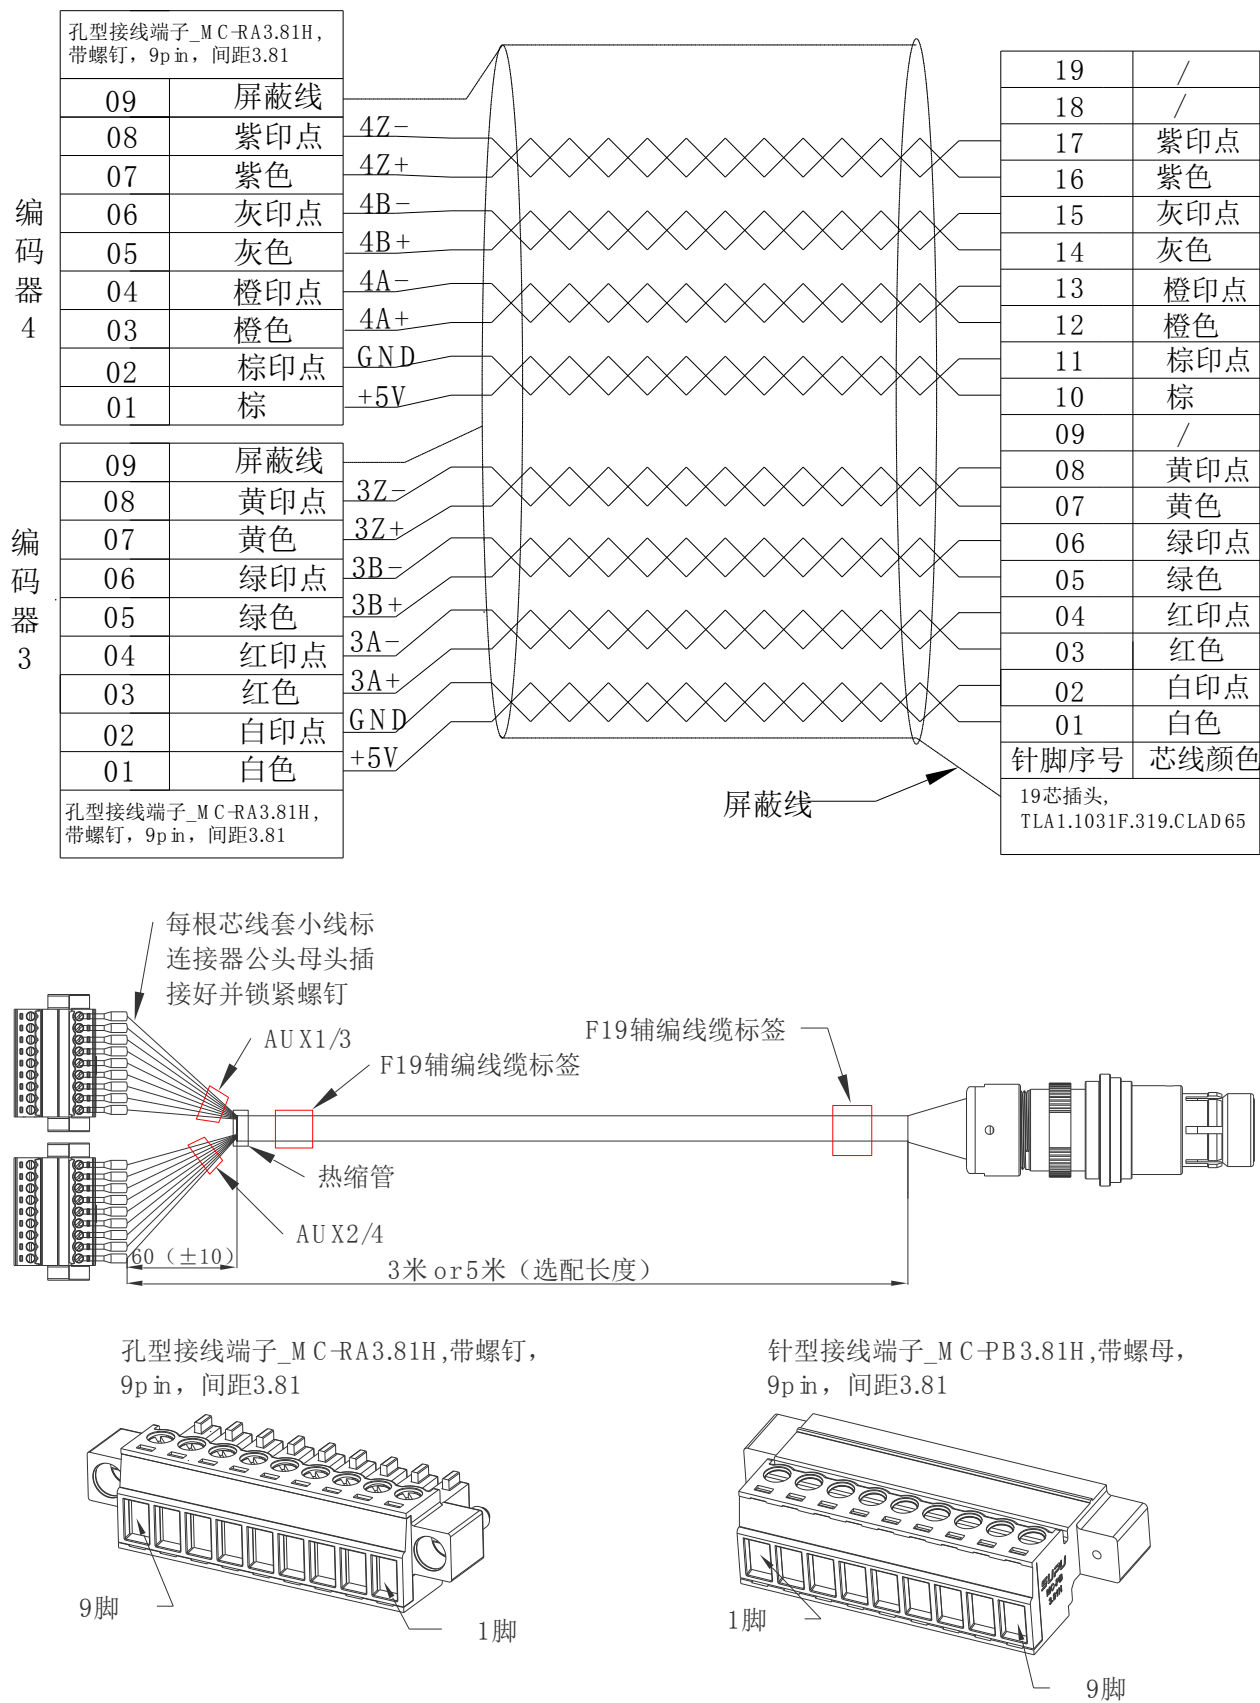


图 4-5 辅助编码器选配线


4.3.3 MCP 接口（MCP/急停）

MCP 接口引脚定义如下，其中，功能 1 是外接示教器时使用（MCP），功能 2 急停情况下方可使用。

说明

- MCP/急停类别为 1 类

表 4-7 MCP 引脚定义

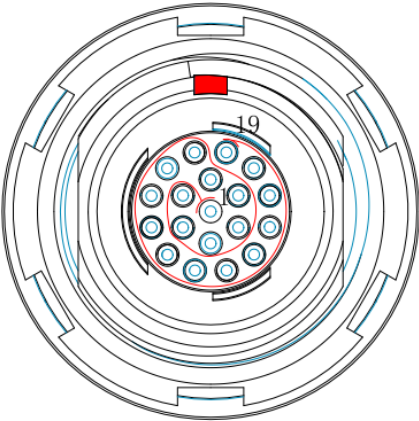MCP 接口				
 19 芯孔座分布				
引脚	功能 1（MCP）	说明	功能 2（急停）	说明
01	Auto/Manual 2	自动/手动模式 2	/	/
02	Output 24 V d. c.	24V 直流输出电源	/	/
03	Auto/Manual 1	自动/手动模式 1	/	/
04	Output 24 V d. c.	24V 直流输出电源	/	/
05	BI_D4+	双向数据+	/	/
06	BI_D4-	双向数据-	/	/
07	E-STOP_0	紧急停止 1	E-STOP_0	紧急停止 1
08	GND	紧急停止接地 1	GND	紧急停止接地 1
09	/	预留	/	预留
10	/	预留	/	预留
11	E-STOP_2	紧急停止 2	E-STOP_2	紧急停止 2
12	GND	24V 直流电源接地	/	/
13	GND	紧急停止接地 2	GND	紧急停止接地 2
14	BI_D3+	双向数据+	/	/

15	BI_D3-	双向数据-	/	/
16	TX_D1+	发送数据+	/	/
17	TX_D1-	发送数据-	/	/
18	RX_D2+	接收数据+	/	/
19	RX_D2-	接收数据-	/	/

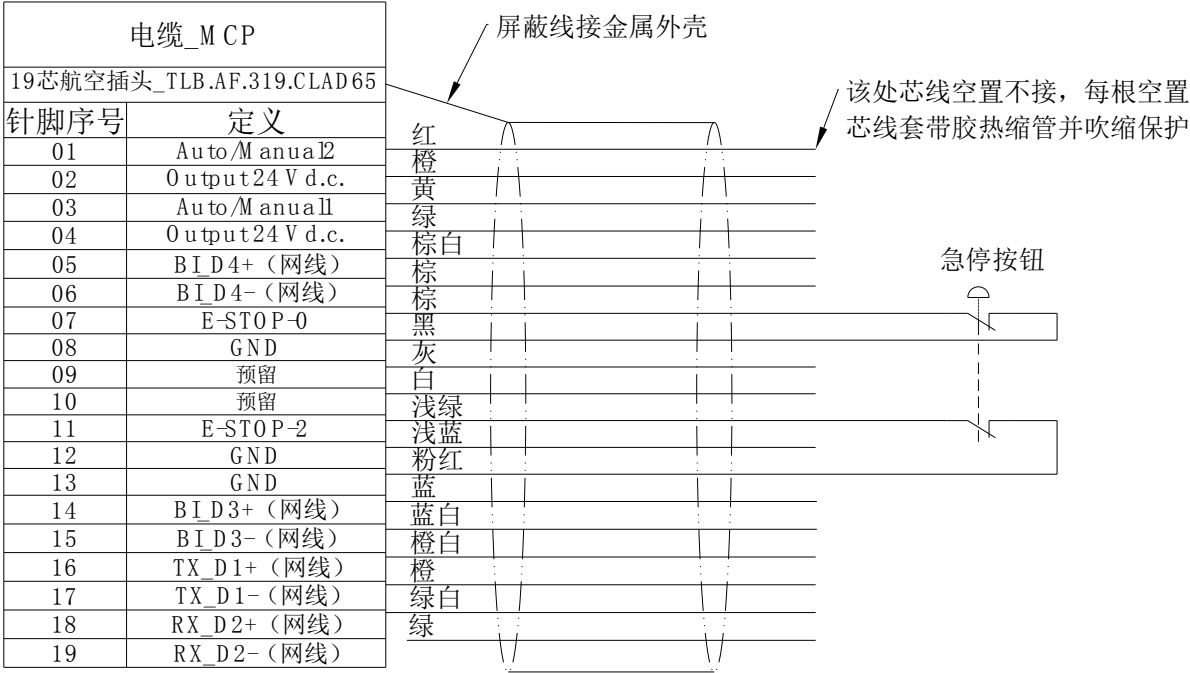
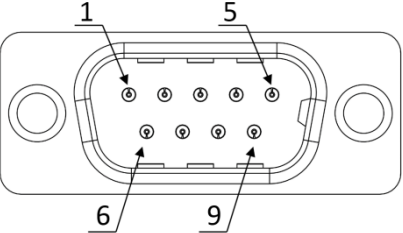


图 4-6 急停装置连线图

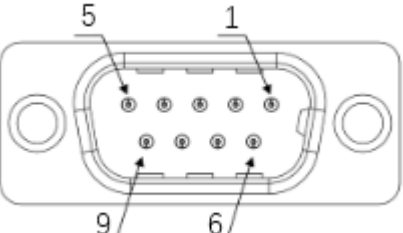
4.3.4 通信接口（RS-232）

表 4-8 RS-232 引脚定义

RS-232 引脚定义			
引脚	功能	说明	 9 芯针座正面引脚分布
01	/	未使用	
02	RXD	接收数据	
03	TXD	发送数据	
04	/	未使用	
05	GND	地线接地端	
06	/	未使用	
07	/	未使用	
08	/	未使用	
09	/	未使用	

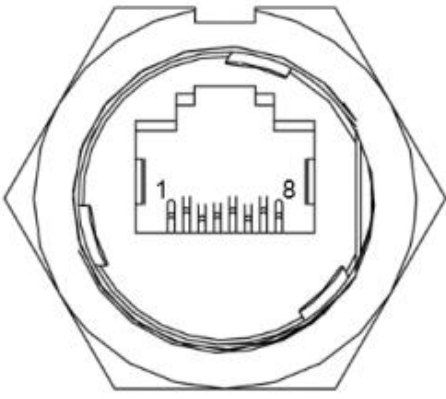
4.3.5 通信接口（RS-485）

表 4-9 RS-485 引脚定义

RS-485 引脚定义			
引脚	功能	说明	 9 芯孔座正面引脚分布
01	/	未使用	
02	/	未使用	
03	/	未使用	
04	/	未使用	
05	/	未使用	
06	/	未使用	
07	GND	地线接地端	
08	RS485A	通信接口	
09	RS485B	通信接口	

4. 3. 6 以太网接口（LAN/RTN1/RTN2）


表 4-10 Ethernet 接口引脚定义

Ethernet 接口			
引脚	信号名称	说明	 8 芯正向针脚分布
01	TX_D1+	发送数据+	
02	TX_D1-	发送数据-	
03	RX_D2+	接收数据+	
04	BI_D3+	双向数据+	
05	BI_D3-	双向数据-	
06	RX_D2-	接收数据-	
07	BI_D4+	双向数据+	
08	BI_D4-	双向数据-	

4.3.7 数字输入/输出接口（I/O）

为了方便编程使用，IO 接口每个引脚内部定义皆有对应的编号，下文将列出该接口每个引脚定义功能、其对应的信号编码以及该引脚的说明，如表 4-11 所示。

表 4-11 I/O 接口引脚定义

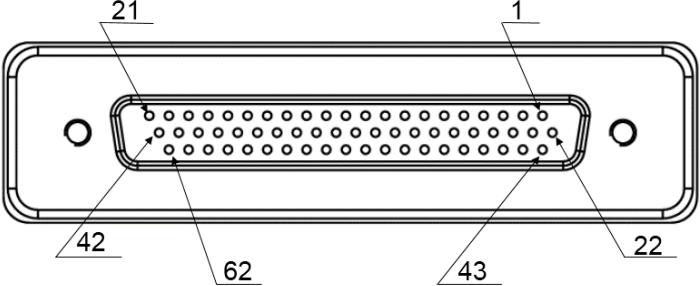I/O 接口引脚定义			
 62 芯正面孔座分布			
引脚	功能	信号编码	说明
01	E-DO_1	20101	通用输出 1
02	E-DO_2	20102	通用输出 2
03	Output 24 V d. c ^①	/	24V 直流输出电源
04	GND	/	公共端接地
05	E-DO_3	20103	通用输出 3
06	E-DO_4	20104	通用输出 4
07	E-DO_5	20105	通用输出 5
08	E-DO_6	20106	通用输出 6
09	Output 24 V d. c ^①	/	24V 直流输出电源
10	GND	/	公共端接地
11	E-DO_7	20107	通用输出 7
12	E-DO_8	20108	通用输出 8
13	E-DO_9	20109	通用输出 9
14	E-DO_10	20110	通用输出 10
15	Output 24 V d. c ^①	/	24V 直流输出电源
16	GND	/	公共端接地
17	E-DO_11	20111	通用输出 11
18	E-DO_12	20112	通用输出 12
19	E-DO_13	20113	通用输出 13
20	E-DO_14	20114	通用输出 14

21	Output 24 V d. c ^①	/	24V 直流输出电源
22	GND	/	公共端接地
23	E-D0_15	20115	通用输出 15
24	E-D0_16	20116	通用输出 16
25	E-D0_17	20117	通用输出 17
26	E-D0_18	20118	通用输出 18
27	Output 24 V d. c ^①	/	24V 直流输出电源
28	GND	/	公共端接地
29	E-HDI_1	30101	高速输入 1
30	E-HDI_2	30102	高速输入 2
31	E-HDI_3	30103	高速输入 3
32	E-HDI_4	30104	高速输入 4
33	HGND	/	高速输入公共端接地
34	E-DI_1	10101	通用输入 1
35	E-DI_2	10102	通用输入 2
36	E-DI_3	10103	通用输入 3
37	E-DI_4	10104	通用输入 4
38	E-DI_5	10105	通用输入 5
39	E-DI_6	10106	通用输入 6
40	E-DI_7	10107	通用输入 7
41	E-DI_8	10108	通用输入 8
42	GND	/	公共端接地
43	E-DI_9	10109	通用输入 9
44	E-DI_10	10110	通用输入 10
45	E-DI_11	10111	通用输入 11
46	E-DI_12	10112	通用输入 12
47	E-DI_13	10113	通用输入 13
48	E-DI_14	10114	通用输入 14
49	E-DI_15	10115	通用输入 15
50	E-DI_16	10116	通用输入 16
51	E-DI_17	10117	通用输入 17
52	E-DI_18	10118	通用输入 18
53	E-DI_19	10119	通用输入 19
54	E-DI_20	10120	通用输入 20
55	GND	/	公共端接地

56	E-HDI_5	30105	高速输入 5
57	E-HDI_6	30106	高速输入 6
58	HGND	/	高速输入公共接地端
59	Ain	60101	模拟输入 1
60	AGND1	/	模拟输入公共接地端 1
61	Ain2	60102	模拟输入 2
62	AGND2	/	模拟输入公共接地端 2
注①：单路 24V 直流输出电源额定电流为 1A； 24V 直流输出电源不能用于接入外部设备，只能用于 I/O 输出。			

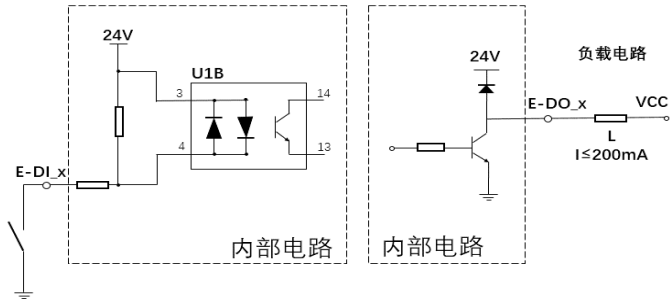


图 4-7 输入电路图（左）和输出电路图（右）





注意

- 1、D0 为 NPN 开路输出模式，最大 1kHz 频率，且最大电流不超过 200mA；
- 2、I/O 接口的 24V 直流输出电源与 D0 配合使用时，用作有源输出，对外提供能量，常接于阻性、感性及容性负载。但是，单路 24V 直流输出电源最多能与 4 路 D0 同时配合使用，且电源的最大电流不能超过 1A，否则会因为过流烧坏系统内部的保护电路。
- 3、为保证负载可靠、稳定运行，建议外接 24V 电源，与 D0 配合使用。


4.3.8 基座用户信号接口（CS）

表 4-12 基座 CS 接口引脚定义

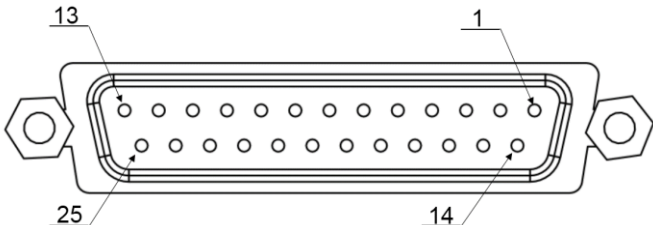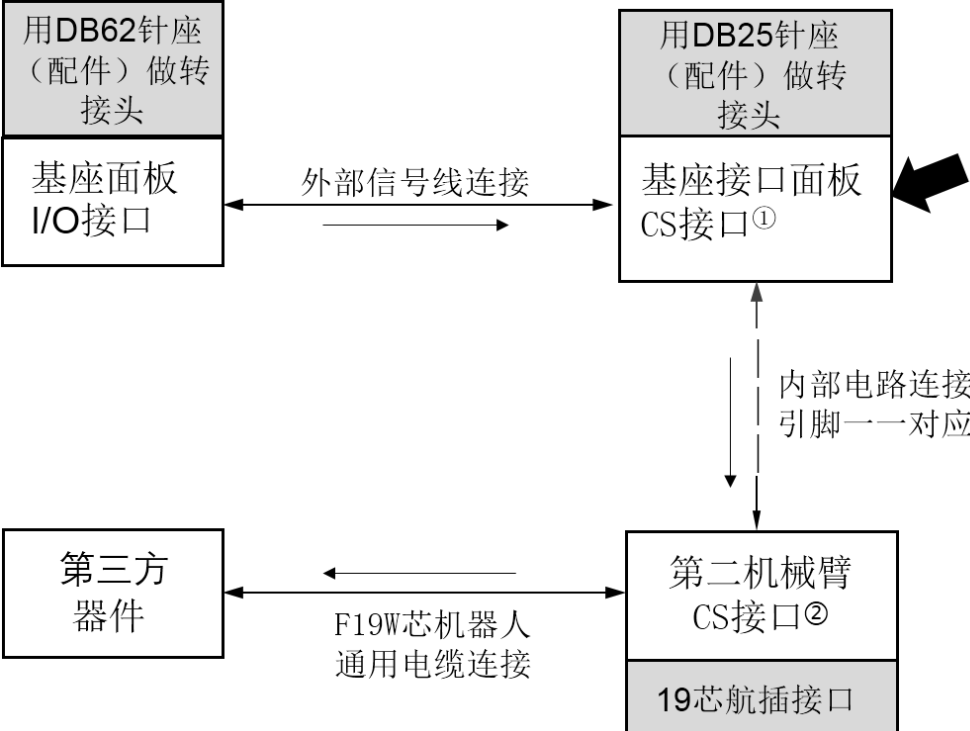基座 CS 接口引脚定义	
	
25 芯孔座正面引脚分布	
引脚	说明
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19-25	空置引脚

4.3.9第二机械臂用户信号接口（CS）

表 4-13 第二机械臂 CS 接口引脚定义

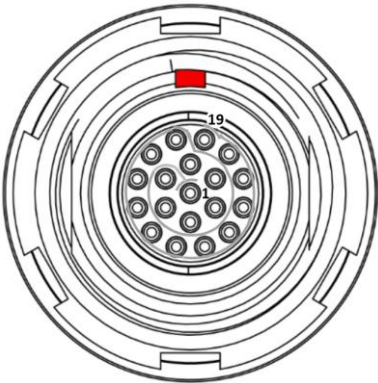第二机械臂 I/O 接口引脚定义		
引脚	说明	
01	用DB62针座 (配件)做转接头 基座面板 I/O接口 外部信号线连接 用DB25针座 (配件)做转接头 基座接口面板 CS接口① 内部电路连接, 引脚——对应 第三方 器件 F19W芯机器人 通用电缆连接 第二机械臂 CS接口② 19芯航插接口	 19 芯孔座正面引脚分布
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
	空置引脚	

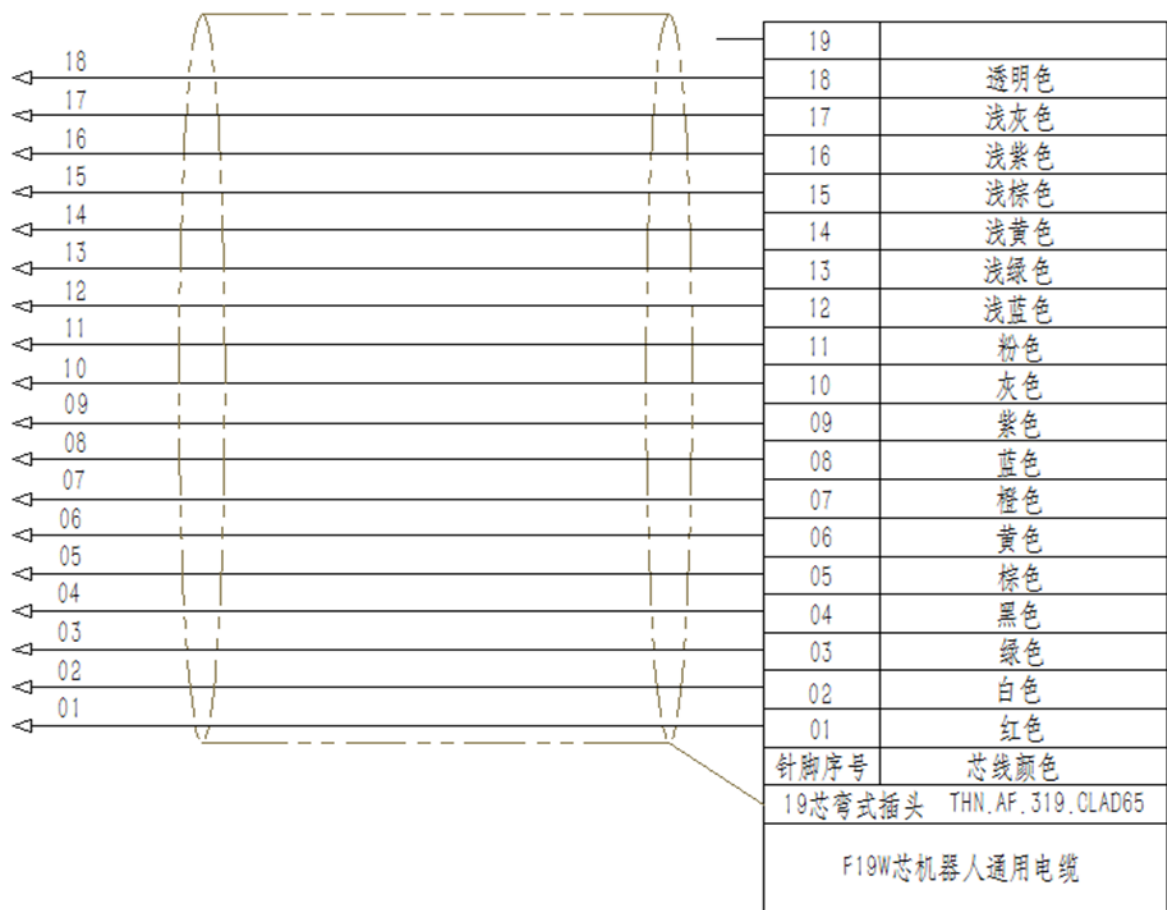


图 4-8 F19W 芯机器人通用电缆连接图



说明

- 1、从配件箱取出 DB62、DB25 焊接针座和插头外壳，参照 I/O 接口针脚定义表，根据需要焊接并制作好 I/O 线缆和 CS 线缆；
- 2、在关断机器人电源前提下，分别将制作好的 I/O 线缆和 CS 线缆插接到机器人基座接口面板对应的插口处，并用十字螺丝批锁紧插头上的固定螺钉；
- 3、将配件箱中的二关节通用线缆取出，插接到二关节接口面板 CS 航插插口处，此时通用线缆与 CS 线缆已经导通；
- 4、然后，将 I/O 线缆上需要自由分配的 pin 脚与 CS 线缆短接（使用绝缘护套端子进行短接，防止短路），即可实现 I/O 在通用线缆对应的 pin 脚导通，完成 I/O 自由分配。

第5章 产品安装

机器人的安装对其功能的发挥十分重要，特别值得注意的是基座的固定和地基需能承受机器人加减速产生的冲击载荷，请参照以下内容安装本款机器人。

5.1 安装要求

请用户自行设计用于固定机器人的台架，台架的形状与大小因机器人系统的用途而异。

台架不仅可承受机器人的重量，还必须能承受最大加速度进行动作时的动态作用力；请多设置横档等，以具备充分的强度，安装台架需要注意的要求如下：

- 机器人底面与安装面平行。
- 安装面面积不小于机器人底面面积。
- 请将台架固定在外部（地面），并且不会移动。
- 台架上用于安装机械手的螺纹孔为 M12。安装机械手时，请使用强度相当于 ISO898-1 property class 10.9 或 12.9 标准的螺栓。

**注意**

如用 4040 方通焊接，则固定地脚的螺钉不小于 M12。

为了抑制振动，建议机械手安装面的板使用厚度为 20mm 以上的钢板，安装表面粗糙程度为 $25\ \mu\text{m}$ 以下，且钢板平面度要求小于 0.5 mm 即可。

**注意**

- 如果安装面的精度不足，机器人的定位精度可能会下降。

- 如果台架的刚性或稳定性不足、或者台架上安装薄钣金，则机器人在运行过程中会产生振动（共振），可能对作业造成不良影响。

为确保线缆有足够的安装空间，基座背后需预留 150mm 以上的空间用于安装线缆。

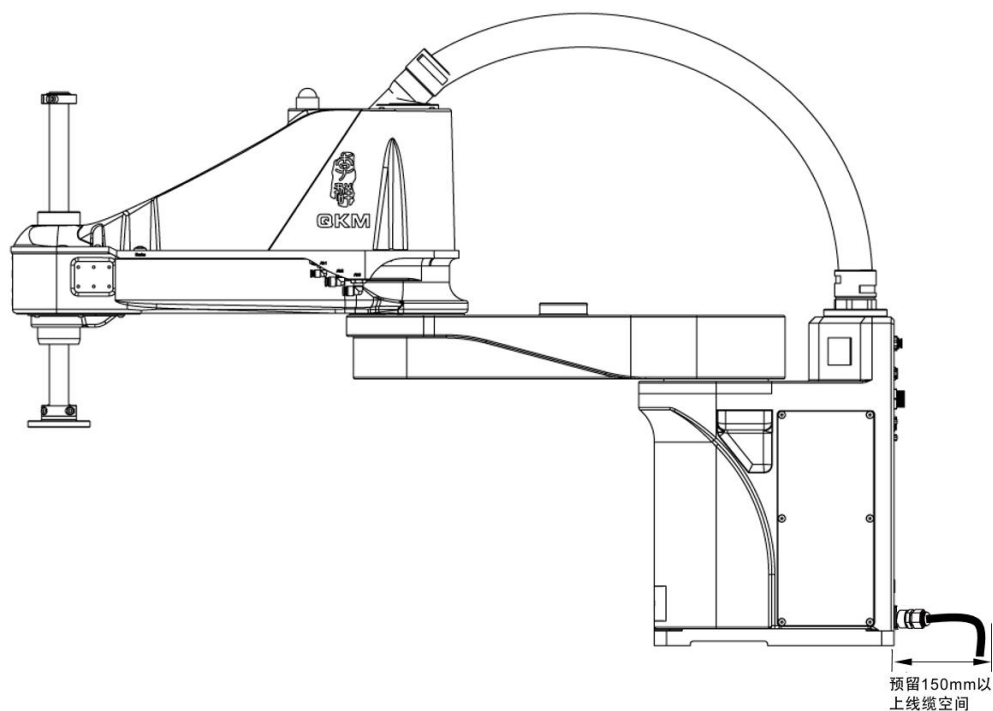


图 5-1 基座预留空间

- 安装示例

首先把底板固定在地面上，底板必须有足够的强度和刚度，推荐底板厚度为 20mm 以上，选用 M12 以上的地角螺栓把底板固定在地面上。

机器人底座通过四个安装孔位和两个销钉孔进行定位和安装，使用 M12*40 角螺栓，弹垫和平垫固定机器人底座，为使外六角螺栓在机器人运行过程中不发生松动，请按介绍的方法充分固定。

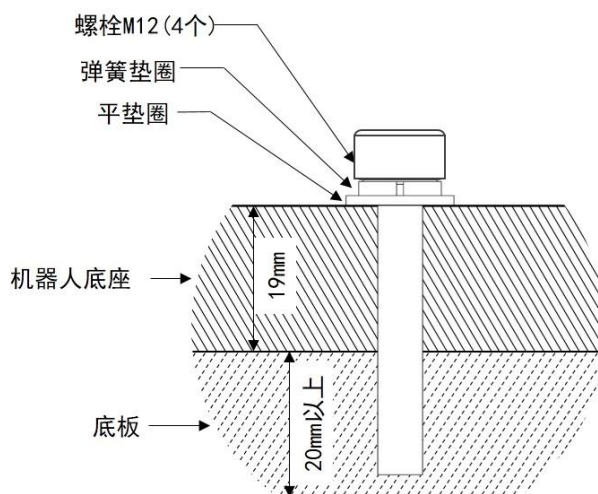


图 5-2 安装示例图

5.2 产品确认

开箱后，请根据装箱清单确认产品构成种类和产品状态。标准的发货清单有以

下主要内容：

- AH20 机器人主体
- 配件箱（内置用户手册）



注意

开箱后发现损坏或种类不全的情况，请联系李群自动化技术有限公司或当地办事处。

5.3 安装场所及环境

安装 AH20 机器人要符合下列条件。

- 运输时的周围温度要保持在 $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。
- 湿度小，干燥的地方。相对湿度 $\leq 90\%$ ，不结露。
- 对机器人的振动和冲击较小的地方（振动在 0.5G 以下）
- 机器人安装地必须远离：易燃或腐蚀性液体或气体，电气干扰源。

5.4 安装外部零件

AH20 机器人第二机械臂前端的孔位可用于外部设备的安装，例如视觉相机、电磁阀等。可以根据场景需要自行设计固定支架安装外部设备，固定位详细安装尺寸参数如图 5-3 所示。

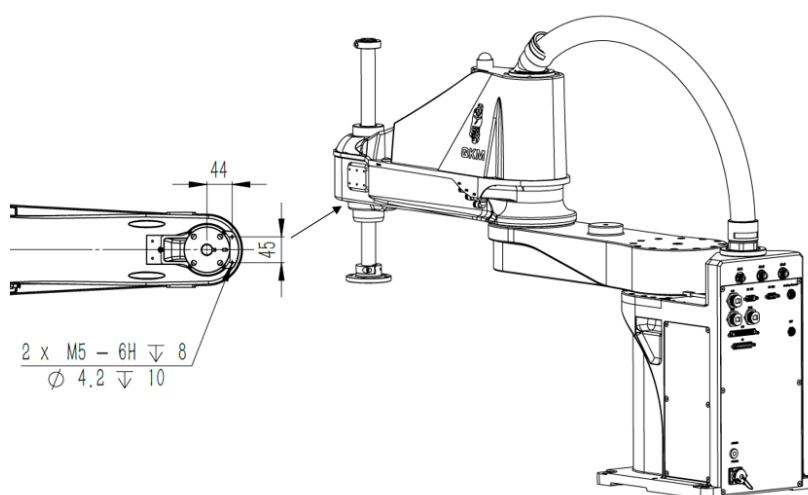


图 5-3 外部零件安装位（单位：mm）



注意

机器人初次上电时需检查第四轴旋转角度，要先回零再安装工具，避免安装工具后上电发现第四轴超软限位。

5.4.1 安装相机（选装）

按照安装相机，图示仅为相机安装方式的其中一种，可根据需求进行安装，若使用图中的安装方式，此处为 M5 的螺孔，请自行准备螺钉。

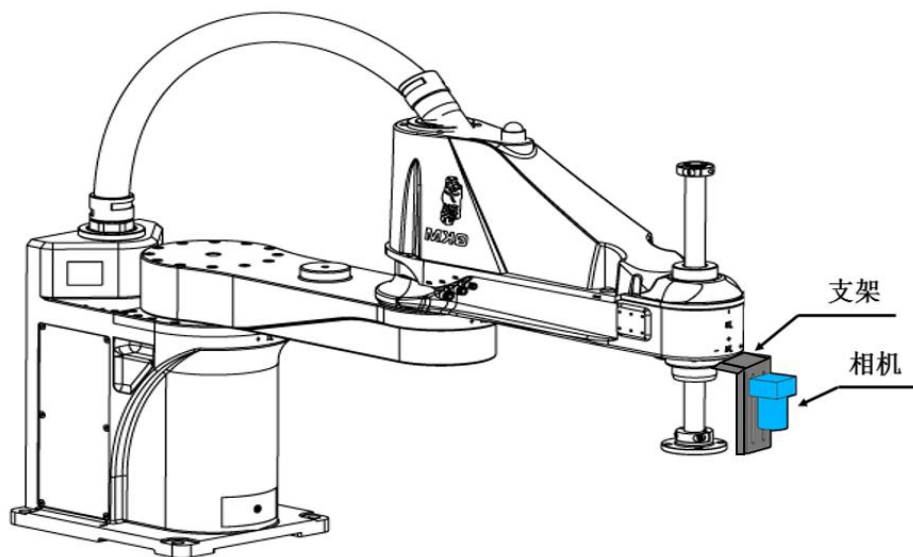


图 5-4 相机安装示意图

5.4.2 线缆固定示例

从基座出来线束需要拉到机器人末端时，可借助扎在波纹管上，波纹管从基座出来 230mm 以内位置避免扎线，否则影响波纹管旋转，客户自行设计固线钣金用于辅助固线。

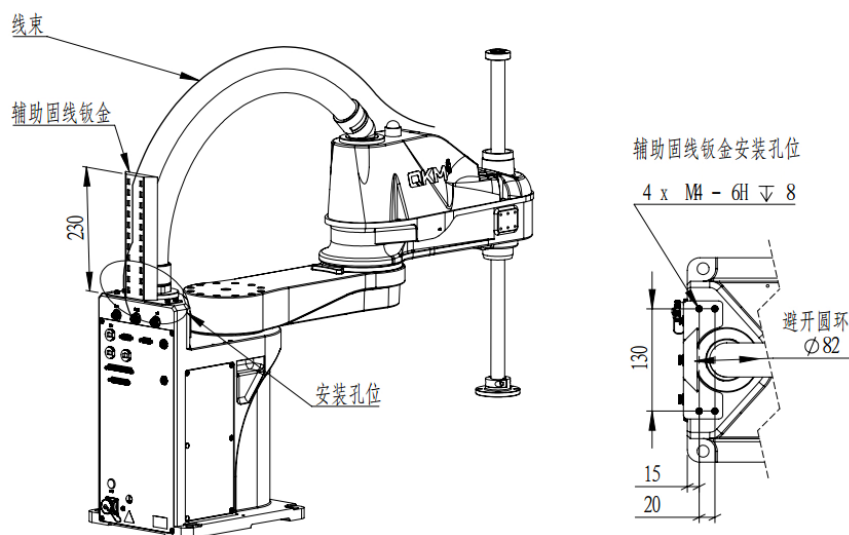


图 5-5 线缆走线示意图

5.5 机器人搬运

请尽可能在机器人处于装箱的状态下用叉车等进行搬运，对机器人进行搬运开箱时请遵循以下要求。

请由具有资格的人员进行安装操作，开箱时注意不要对设备造成冲击。



- 请由专业人员进行起重机等起吊作业或者叉车驾驶等搬运作业，如果由非专业人员的人进行作业，可能会导致重伤或重大损害。
- 起吊机器人的时候，请用手扶住以确保平衡。起吊不稳则可能会因为机器人掉落导致重伤或重大损害。
- 机器人包装箱应竖直朝上放置，搬运过程中要小心轻放，注意谨防碰撞损坏。
- 请勿拆下固定螺栓，否则固定在搬运托盘上的机器人将会侧翻。请充分注意，以免手或脚被机器人夹住。
- 使用叉车或起吊机搬运机器人时由至少 2 人用手撑住协助完成作业。

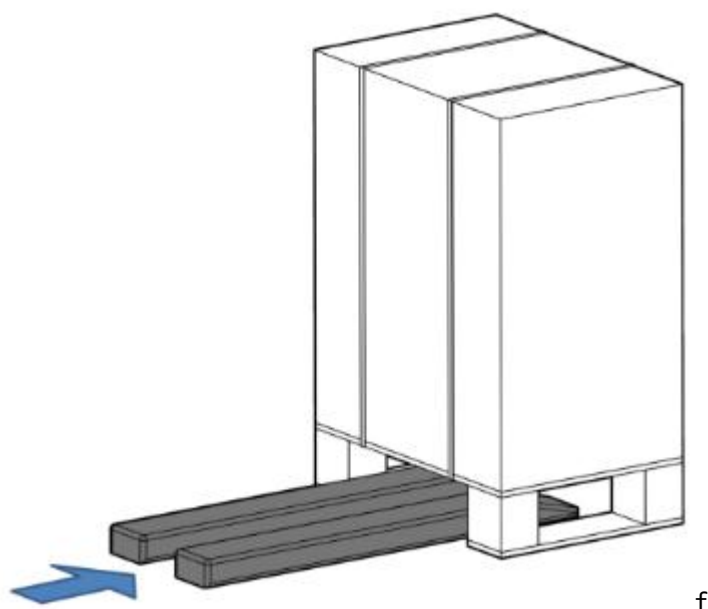
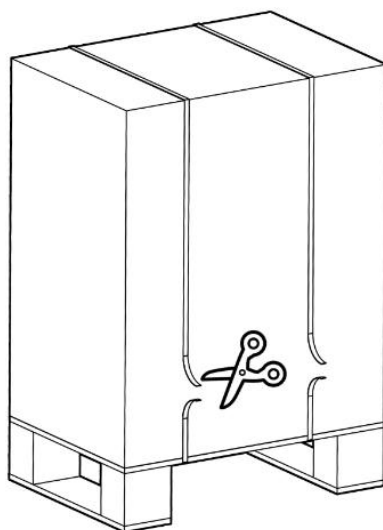


图 5-6 包装及运输方式示意图

搬运到指定地点后，使用活动扳手拆除木箱底部侧面固定自攻螺钉，然后向上取出木箱并妥善保存。

**说明**

纸箱可以折叠存放，方便多次取用。

5.6 基座安装

表 5-1 紧固扭矩

固定螺栓	紧固扭矩
M12*40	100N · m

安装基座是需要使用螺栓、弹垫和平垫，螺栓和垫片的尺寸以及安装方式如图 5-7 所示。

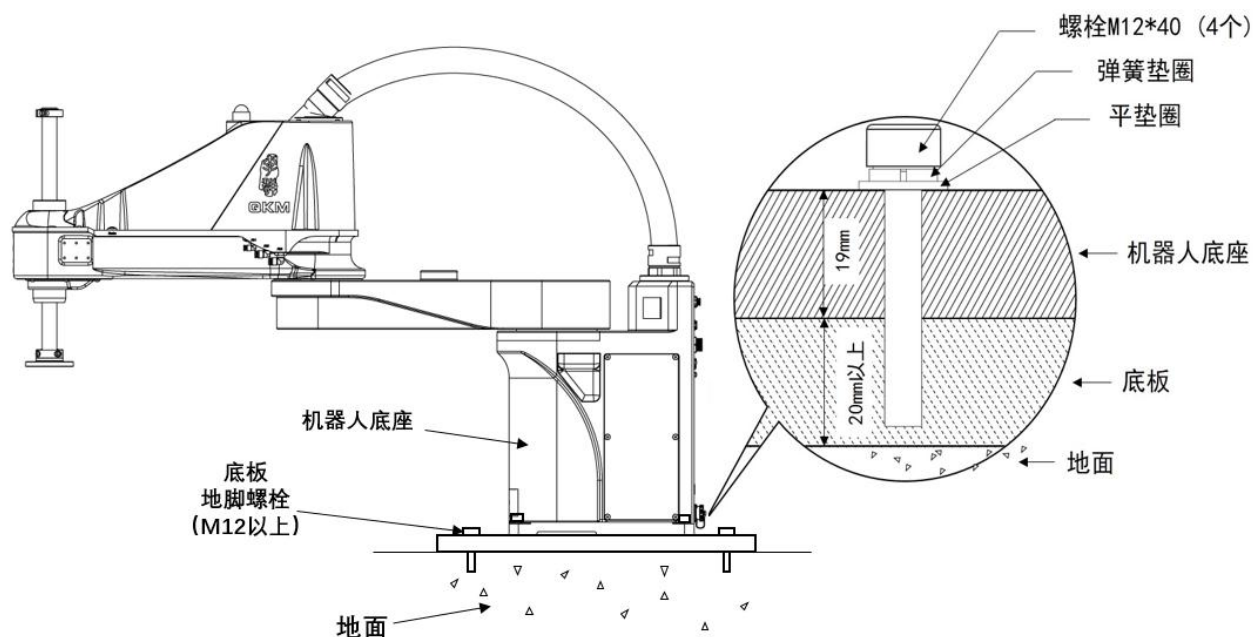


图 5-7 安装基座螺栓

**注意**

- 请务必由至少 2 名人员进行机器人的基座安装。请充分注意，以免因机械手移动而导致损害或被夹住手或脚等。
- 请使用规定螺栓的数量，按照紧固扭矩要求将机器人固定到台架上。如不遵守规则，可能导致机器人倾斜。

5.7 拆除固定板

安装基座之后按照如图 5-8 所示拆除固定板。

使用工具： 3#L 型内六角扳手。

拆卸步骤：

- 步骤1 用 3#内六角扳手拆除固定板 1 的 4 颗 M4 螺钉。
- 步骤2 用手移动第二机械臂，使机械臂与固定板 1 分离。
- 步骤3 手扶固定板 1，用 3#内六角扳手拆除固定板 1 的 2 颗 M4 螺钉。
- 步骤4 使固定板 1 和固定板 2 分离，拆卸下并保存好固定板 1。
- 步骤5 用 3#内六角扳手拆除固定板 2 的 2 颗 M4 螺钉，拆卸下并保存好固定板 2。

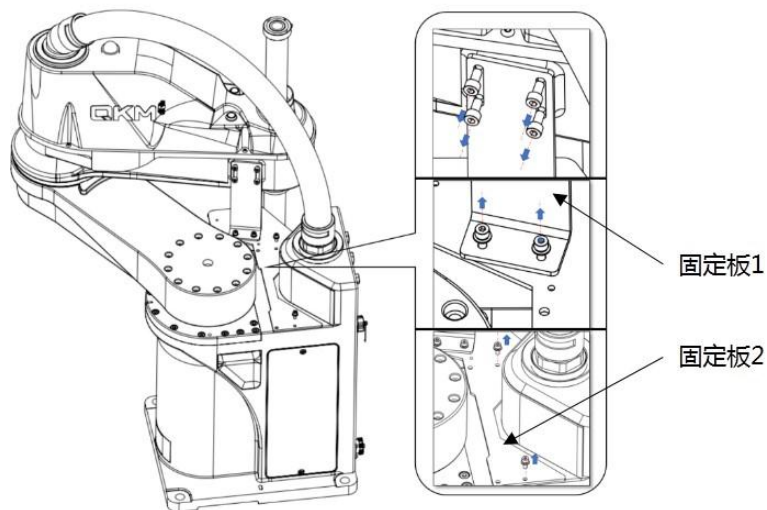


图 5-8 拆除固定板示意图

5.8 接地保护

AH20 机器人上都配备了带有“接地保护”标识和端子，请将机器人基座的接地端子连接至外部保护导体。

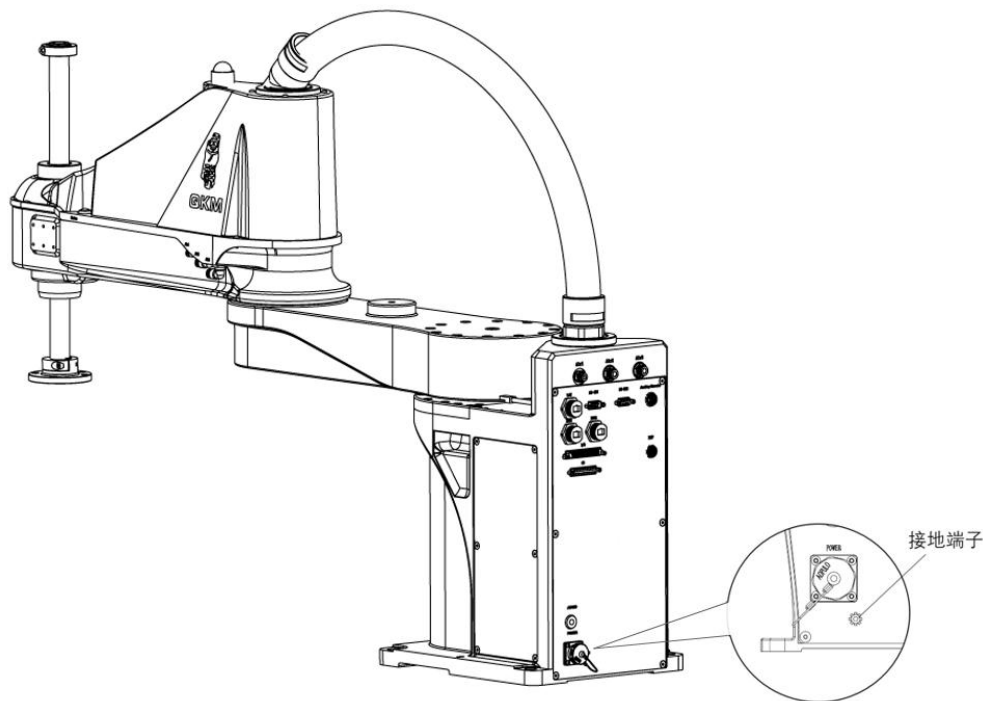


图 5-9 接地示意图

5.9 机器人线缆安装

- 请在切断机器人电源状态下进行机器人和其他设备的连接。

- 机器人电缆连接器针脚的弯曲或断裂、电缆损坏可能导致机器人连接异常。在连接前，请检查是否存在上述现象。
- 排布机器人线缆时，请勿干涉机器人的动作。机器人电缆及机器人前端附加的负载为干扰区域，请勿将其作为作业区域，避免对机器人线缆造成损坏。

**警告**

在机器人通电状态下切勿拔插线缆接头，有可能会烧毁内部电路。

5.9.1 通讯连接

AH20 机器人通过以太网（Ethernet）进行通讯连接。

准备线缆：超五类网线。

步骤1 将网线一端安装在机器人背部接口面板的“Ethernet”接口。

步骤2 将网线另外一端插入到 PC 或工控机网口，如图 5-10 所示。

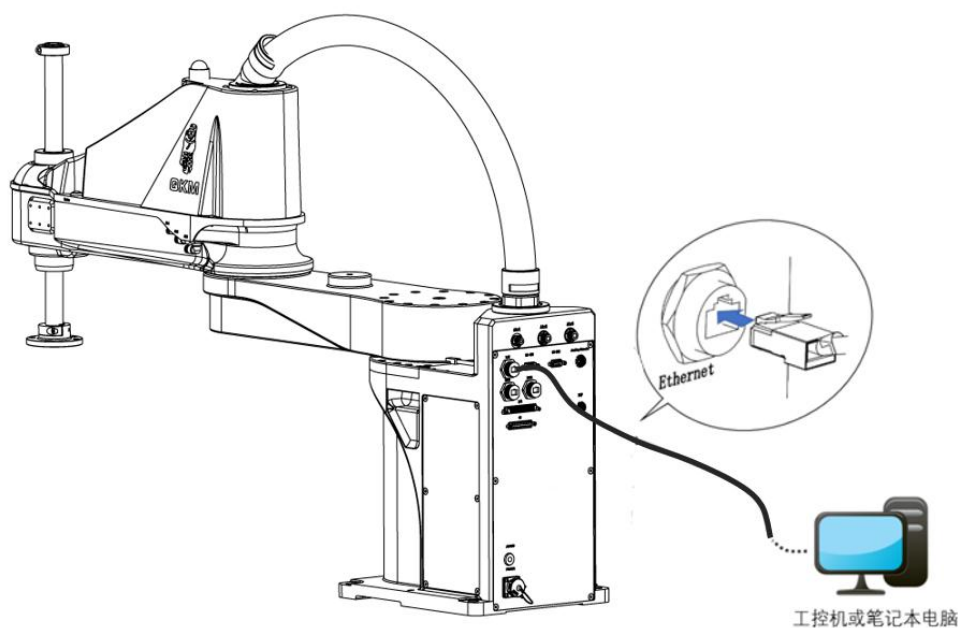


图 5-10 通讯连接示意图

5.9.2 急停装置连接

AH20 机器人出厂配备带有线缆的急停装置。

准备线缆：急停装置。

**说明**

如购买示教器，则需准备好示教器，再根据示教器用户手册进行线缆安插和使用。

接线步骤如下：

步骤1 取出配备的急停装置，将航空插头安装在机器人接口板“MCP”接口处。

步骤2 另一端急停盒放置在便于使用者操作的位置。

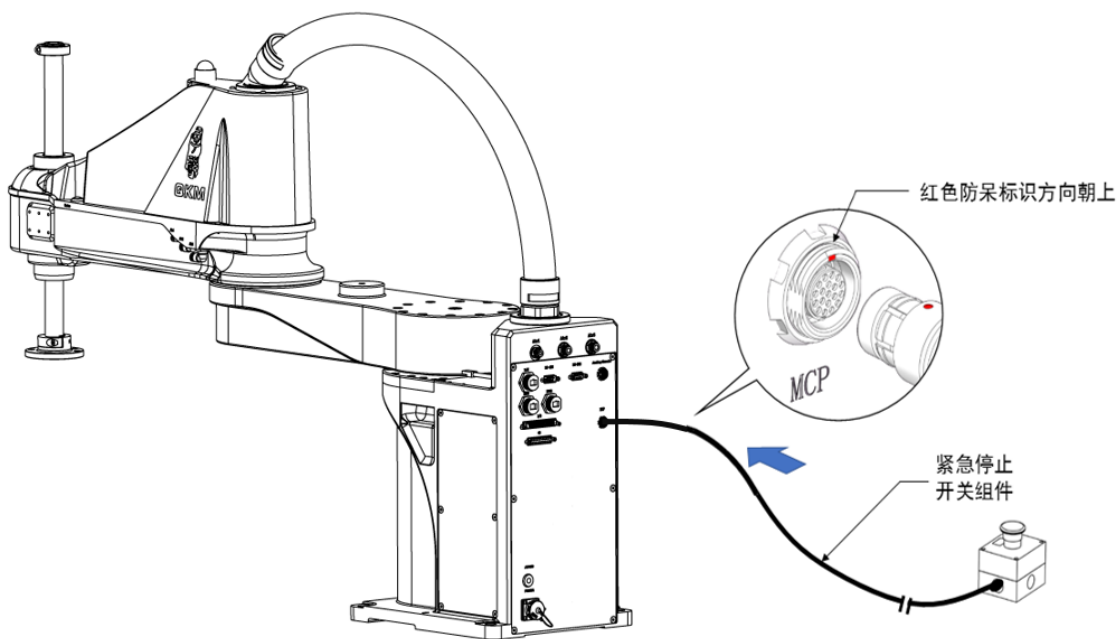


图 5-11 急停装置连接示意图

5.9.3 电源连接

AH20 机器人实现了整机一体化，进行电源连接时不需要电源盒，使用更加便捷。

准备线缆：电源线缆。

接线步骤如下：

步骤1 从配件箱取出电源线缆，线缆航空插头一端安装在机器人“POWER”接线口处。

步骤2 顺时针旋紧航空插头旋盖。

步骤3 将电源线缆另外一端插入 230 V a. c. 插座。

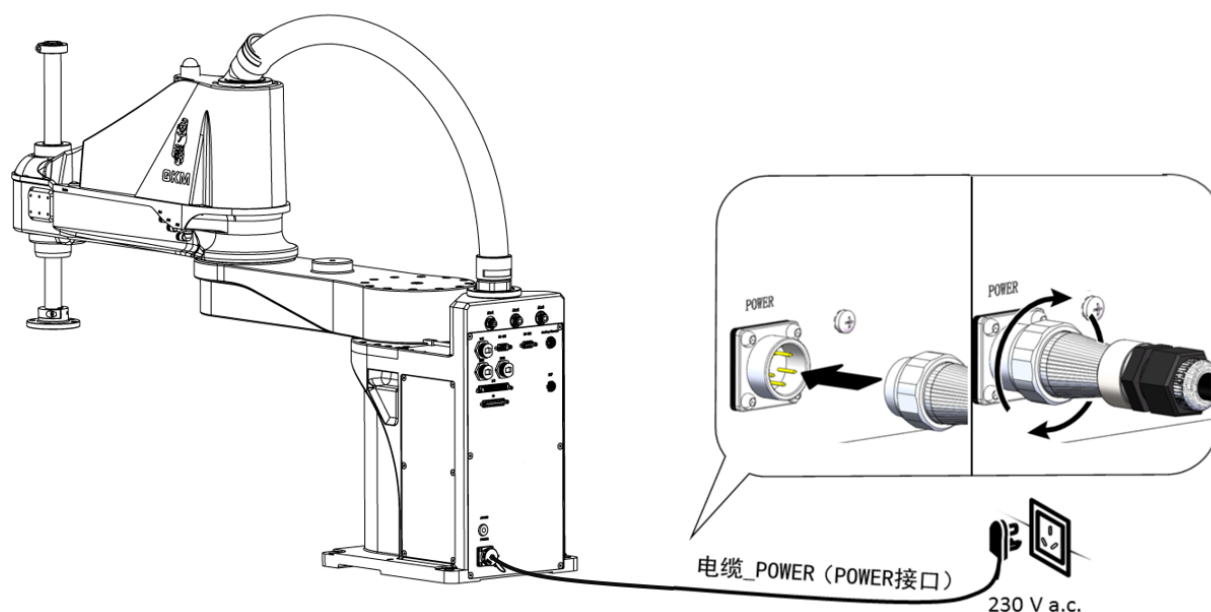


图 5-12 连接电源

- 在通电状态下进行配线属于危险行为，配线前需要关闭提供电源的相关装置并标示警告标识，如“请勿接通电源”。

**注意**

- 避免出现接触不良的情况，确保电源接头的旋盖需要旋转到底，不松动。
- 请按要求提供 230 V a. c. 电源；
- 请勿直接连接到工厂电源上伺服，源插头连接到工厂电源时会导致机器人系统故障。

5.9.4 安装后检查

用户完成线缆的安装后需要检查机器人是否处于可操作状态，检查内容如下：

- 检查所有线缆接口处插头是否松动。
- 确保机器人处于安全的工作区域，并且机器人的可动范围内没有人员。

5.9.5 上电前检测

须确保：

- 1) 检查机器人各项紧固件连接无松动。
- 2) 必需的防护装置已正确安装且功能完好。
- 3) 通电的电气设备的电压等级与所供电的电压等级相等。
- 4) 通电前用万用表检查一下设备的电源插头是否有短路。

- 5) 检查各个电缆头和连接母线接线无误，并且安装牢固。

检查安全功能：

- 1) 设备处于绝缘合格的环境。
- 2) 总电源线接地，三角插头紧插插座头，以防触电。
- 3) 急停按钮连接上机器人。

5.10 机器人移动与保管

进行机器人的移动、保管和运输时，请注意以下内容。



- 搬运机器人时，请将机器人固定在搬运器具上，防止机器人侧翻导致人员手或者脚被夹住。
- 用起吊机搬运机器人时，请用手扶住以确保平衡。如果失去平衡，则可能导致机器人掉落，发生人员伤害和机器人损坏。

要将长期保管之后的机器人再次组装到机器人系统中使用时，请进行试运行，确认没有异常后再切换为正规运转。

请参照机器人安装场所和环境要求运输和保存机器人。

如果机器人在运输、保管期间产生结雾，则请在消除结雾之后再打开电源。

第6章 机器人操作

AH20 系列机器人需在 ARM (Automation Resource Manager) 软件编程环境下使用。ARM 软件是适用于李群自动化技术有限公司生产的机器人软件编程环境。用户可基于该软件编写程序发送指令操控机器人。

本章主要介绍 ARM 软件的使用前提和安装、宏语言开发界面的功能和使用方法、点动示教界面的功能、伺服上电、速度调节、急停和恢复以及机器人关机操作方法。



说明

- 用户可基于软件编写程序发送指令操控机器人，具体机器人程序编程操作请查阅《QKM 机器人指令手册》，用户可通过本公司官方网站下载最新版手册。
- 机器人在使用过程中若出现报错，可查阅《QKM 机器人错误代码手册》了解异常信息，用户可通过本官方网站下载最新版手册。

6.1 使用前提

- 1) 熟练掌握宏指令。

李群宏指令是基于李群运动控制系统，自主研发定义的机器人二次开发工具语言，称作宏 (Macro) 指令集，宏指令可以自动的执行定义的命令，通过执行复杂的运算、字符串处理、执行用户与工程之间的交互等功能。

- 2) 熟悉机器人的运动方式。

6.2 编程环境安装

在机器人的应用开发中，需要 Windows 系统与李群的机器人或设备系统进行交互，QKMLink 提供此交互接口。

QKMLink 的两种下载方法：



说明

- 可以在李群自动化公司官网上下载 QKMLink 安装包，安装 QKMLink。
- ARM 安装包已经集成 QKMLink，安装 ARM 时会自动安装 QKMLink。

QKMLink 根据 QKM Protocol 协议设计，交互的数据格式符合协议规范。目前 QKMLink 支持 TCP 通讯方式，因此可以安装在不同设备的 Windows 系统上，接口支

持 C#、VB、C++调用开发。

QKMLink 作为 Windows 系统下的应用软件开发组件，用户使用此组件进行软件开发完成与机器人等设备的数据交互操作。下载环境的版本和内存限制是：

- 1) Win7、Win8、Win10 系统；
- 2) 电脑内存 2G 以上。

6.2.1 安装步骤

步骤1 从 QKM 官网下载或者从销售客服渠道获取一份 ARM 软件安装包，

如图 6-1 所示：

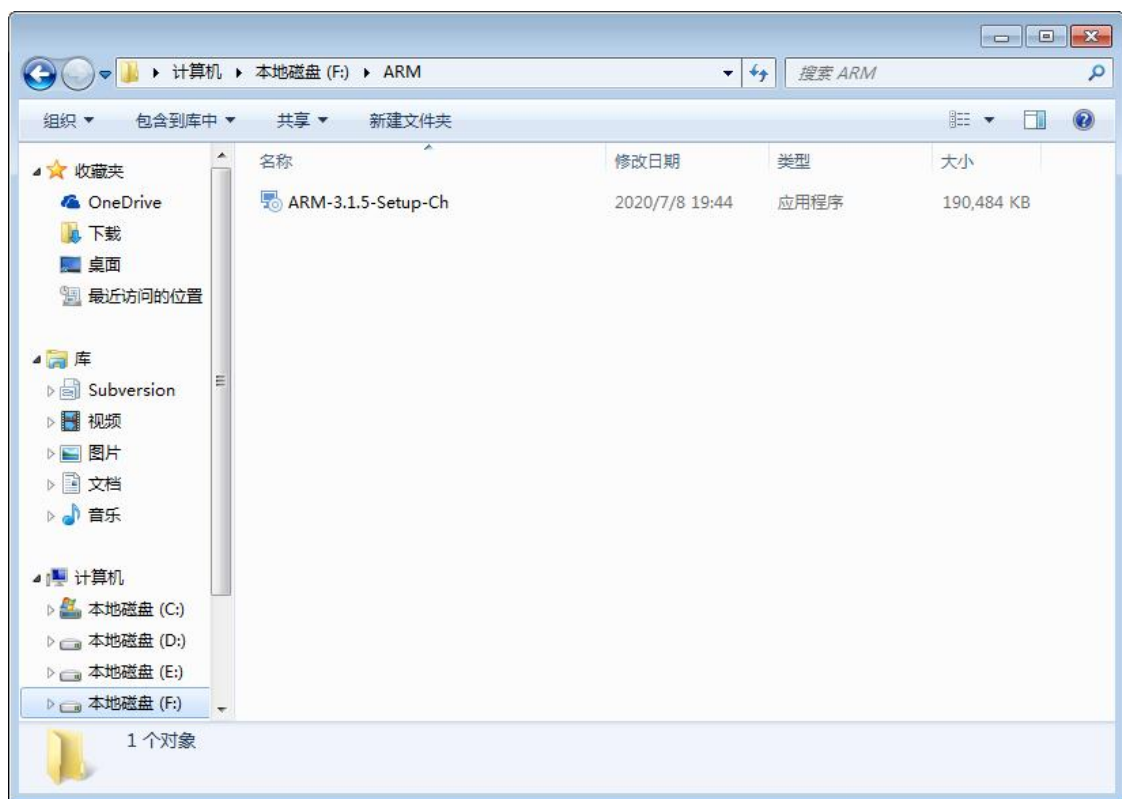


图 6-1 安装包准备

步骤2 左键双击安装软件，如图 6-2 所示：



图 6-2 开始安装

步骤3 选择“下一步”，如图 6-3 所示。



图 6-3 选择安装路径

步骤4 选择好安装路径后，点击“下一步”。

步骤5 点击安装，即安装完成。



图 6-4 安装成功

6.3 打开宏语言开发界面

步骤1 双击安装完成的 ARM 编程环境应用程序，打开 ARM 界面，再点击菜单栏上<模式>，切换到<Pallas>模式，如图 6-5 所示。

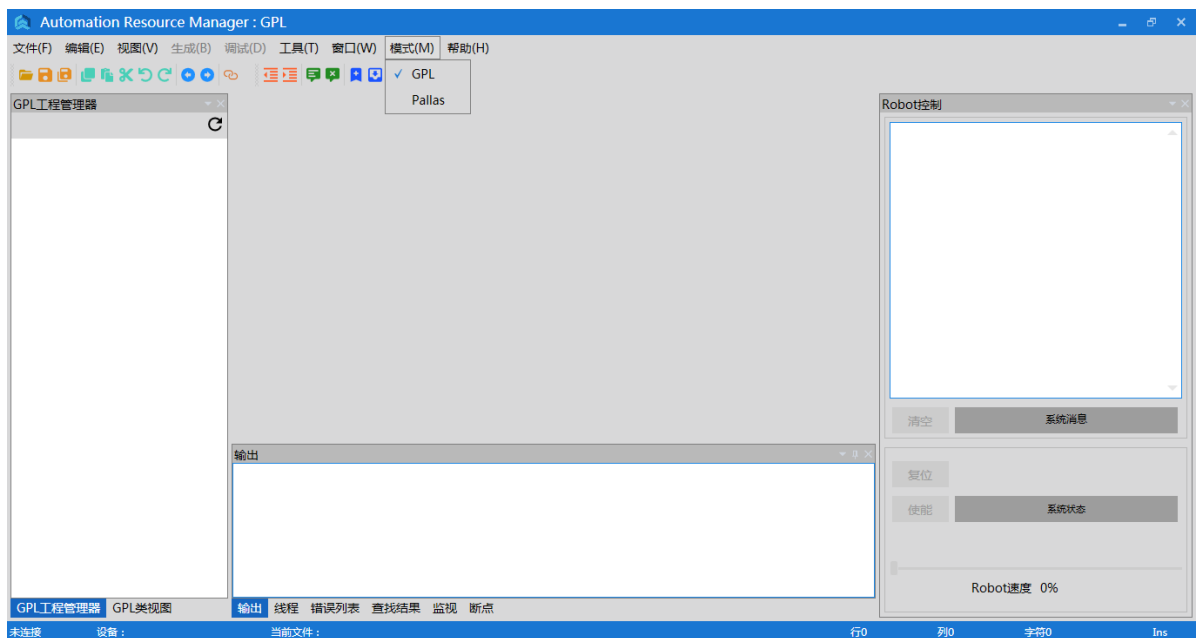


图 6-5 ARM 界面

步骤2 在 Pallas 模式的 ARM 界面上点击菜单栏上<工具>，选择<宏语言开发界面>，如图 6-6 所示。

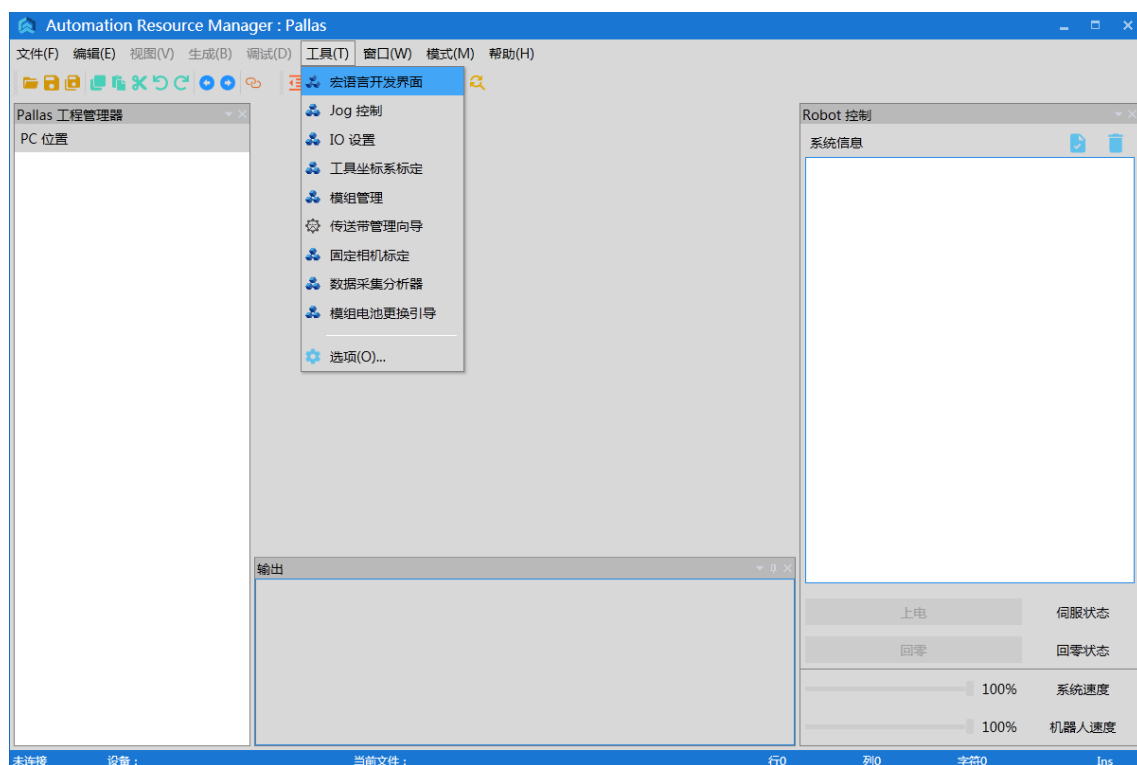


图 6-6 ARM 界面

步骤3 宏语言开发界面显示如图 6-7 所示。

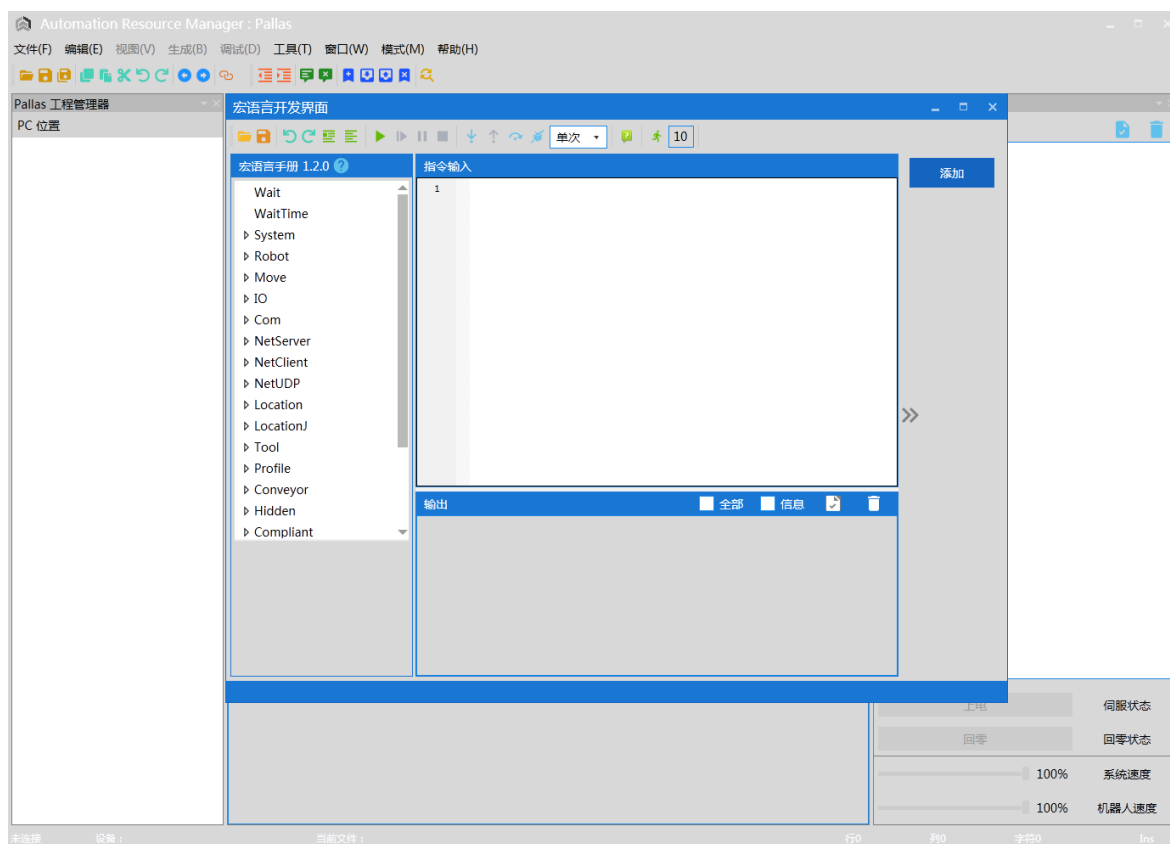


图 6-7 宏语言开发界面

6.4 宏语言开发界面功能介绍



说明

宏语言开发界面基于安装 ARM 软件编程环境下使用。

6.4.1 界面

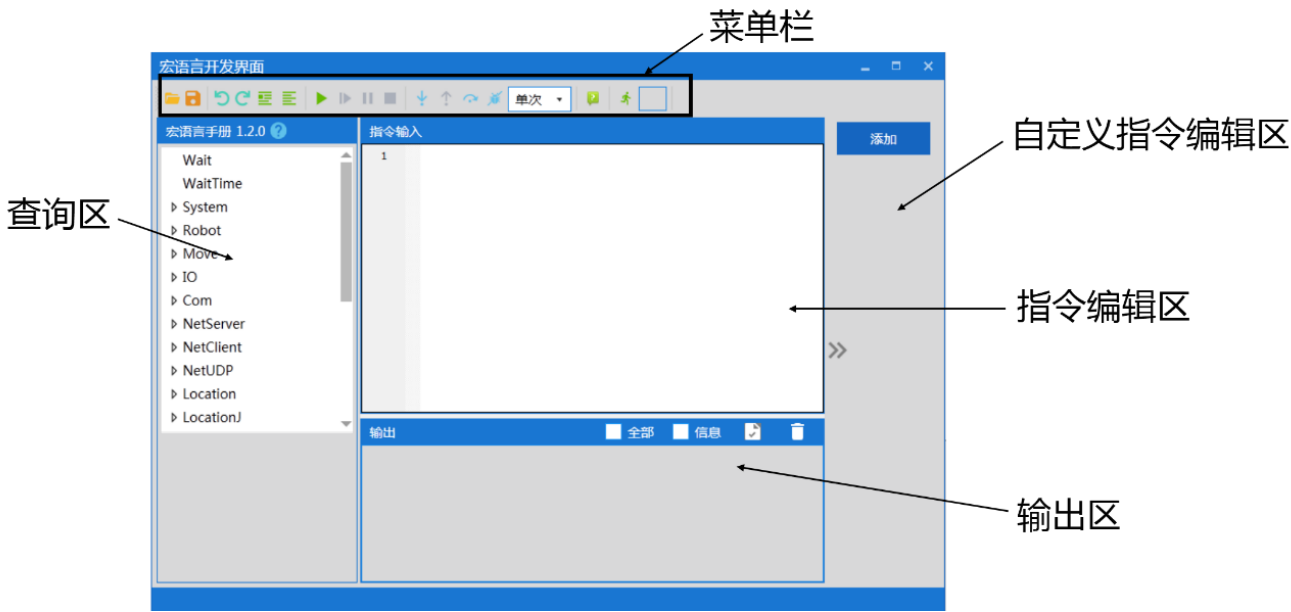


图 6-8 宏语言开发界面

6.4.2 菜单栏介绍



图 6-9 宏语言开发界面（ARM）菜单栏

表 6-1 宏语言开发界面工具功能介绍

宏语言开发界面（ARM）菜单栏介绍			
	打开文件		保存指令
	撤销		恢复
	选中多行添加注释		对选中多行取消注释

	开始运行 (说明: 按顺序运行所有指令)		继续执行指令
	暂停指令运行		停止执行指令
	单步运行指令		执行上一条指令
	跳到某一行指令		清除断点
	有“单次”和“循环”两个选择, 点击倒三角符号进行选择”		隐藏和显示指令手册
	一次发送 x 条指令, 机器人每执行一条, 系统向目标机器人发送一条 目的: 提高指令持续发送的速度 其中: x 是需要用户自己设置的数字。		一次发送多条指令: 数量 x 设置完后, 单击此开始执行

6.4.3 自定义指令编辑区介绍

用户可根据需求将常用指令通过自定义指令编辑功能添加到<宏语言开发界面>界面内, 编辑后所需指令会被添加在界面右侧, 方便下次取用。

例如, 在界面添加“伺服上电”的指令:

步骤1 点击 ARM 软件调试环境, 依次点击<工具>→<宏语言开发界面>进入调试界面。

步骤2 点击右方<添加>按钮, 出现运行指令对话框, 在该界面输入框中键入指令名称“伺服上电”、运行指令内容“Robot.PowerEnable 1, 1”、注释“机器人伺服电机上电”, 对所需指令进行编辑, 如图 6-10 所示。

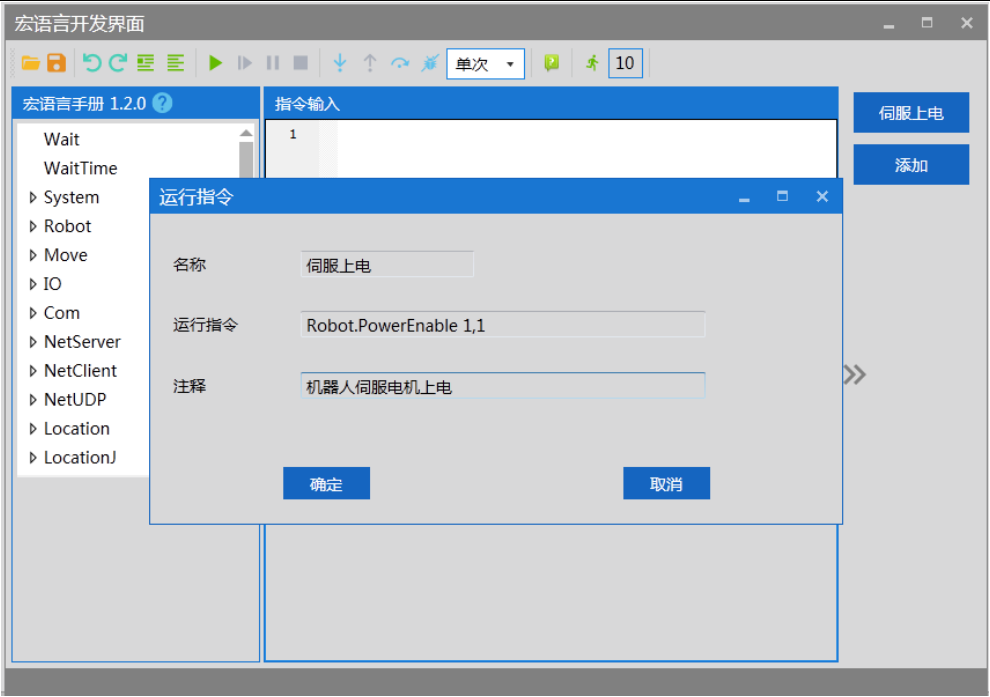


图 6-10 自定义编辑界面（ARM）

步骤3 点击下方<确定>，在宏语言开发界面右侧会出现刚才添加的指令快捷键<伺服上电>。

如需再次调用“伺服上电”的指令，用户可直接点击<宏语言开发界面>右侧的<伺服上电>快捷键，指令具体内容“Robot. PowerEnable 1,1”会发送到机器人，在<输出>窗口可看到发送的指令和执行结果，无需再次手动输入，如图 6-11 所示。

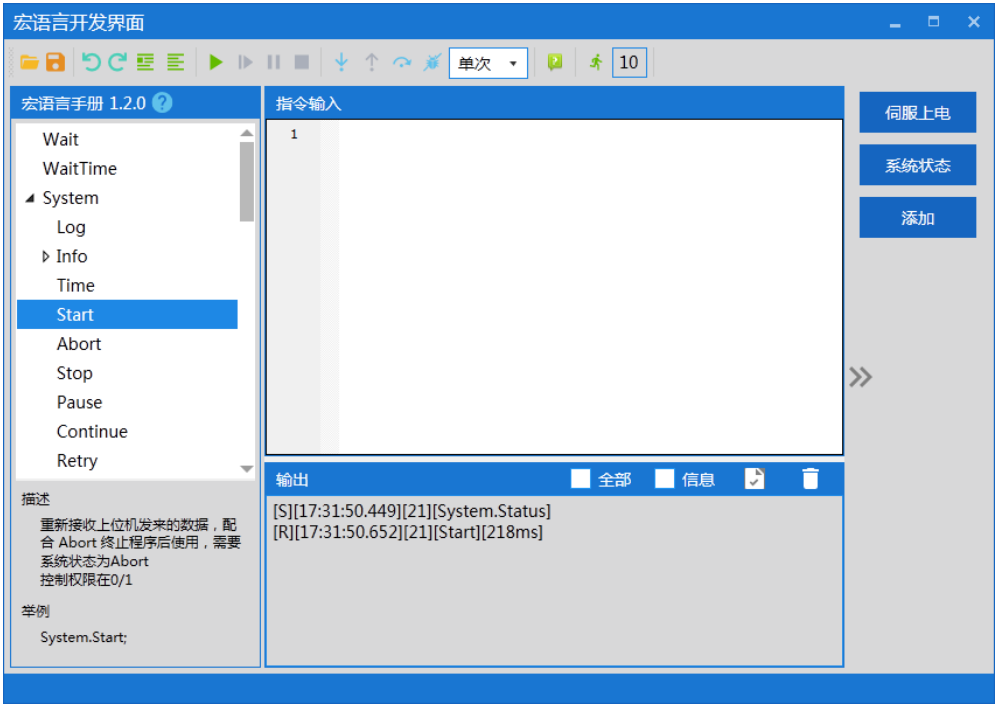


图 6-11 快捷指令调用后界面（ARM）

6.4.4 建立 IP 通讯

步骤1 点击 ARM 软件调试环境，点击菜单栏内<快速连接>按钮  进入连接界面。

步骤2 点击右上角 IP 地址输入栏，输入机器人的出厂默认 IP 地址：192.168.10.120，然后点击右侧<连接>按钮。如图 6-12 所示。



说明

- 机器人和上位机的 IP 地址必须保持同一个网段。
- 机器人的 IP 是 192.168.10.120，则上位机的 IP 可设置为 192.168.10.1，即两者的 IP 地址必须前三位相同，最后一组不同，上位机的 IP 最后一位范围是 1 到 256。

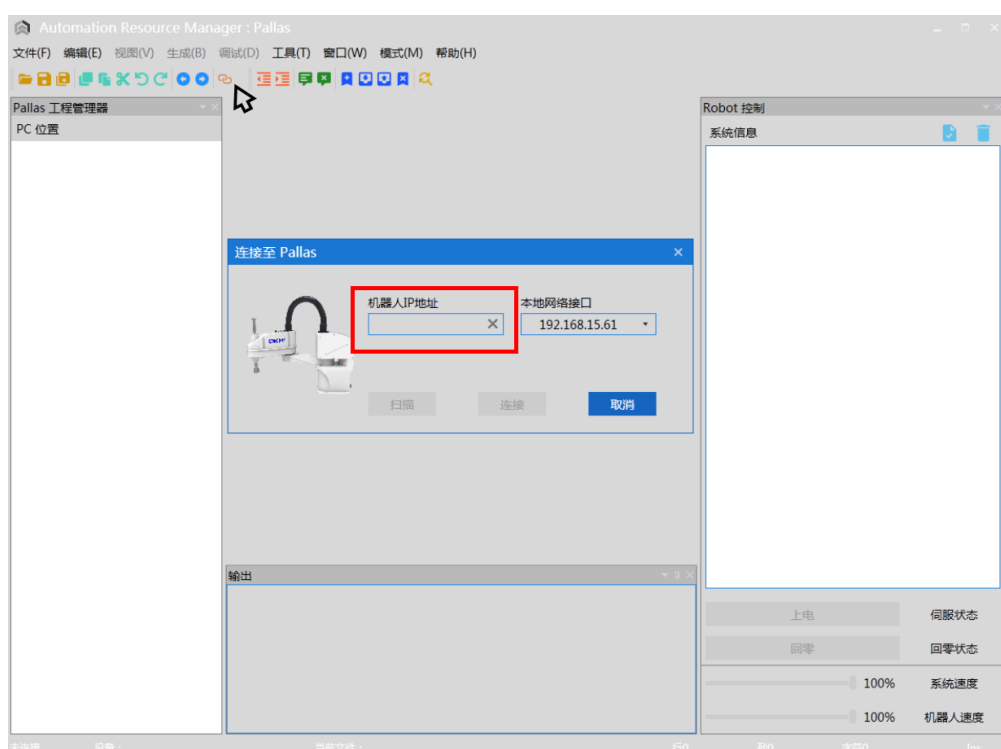


图 6-12 IP 连接

6.4.4.1 IP 连接成功

IP 连接成功的前提是机器人和上位机的 IP 地址处于同一网段。连接成功后宏语言开发界面左下角会提示“连接成功，192.168.10.120”，如图 6-13 所示。



图 6-13 连接成功

6.4.4.2 IP 连接失败

连接失败时会弹出“错误”提示对话框，界面如图 6-14 所示。


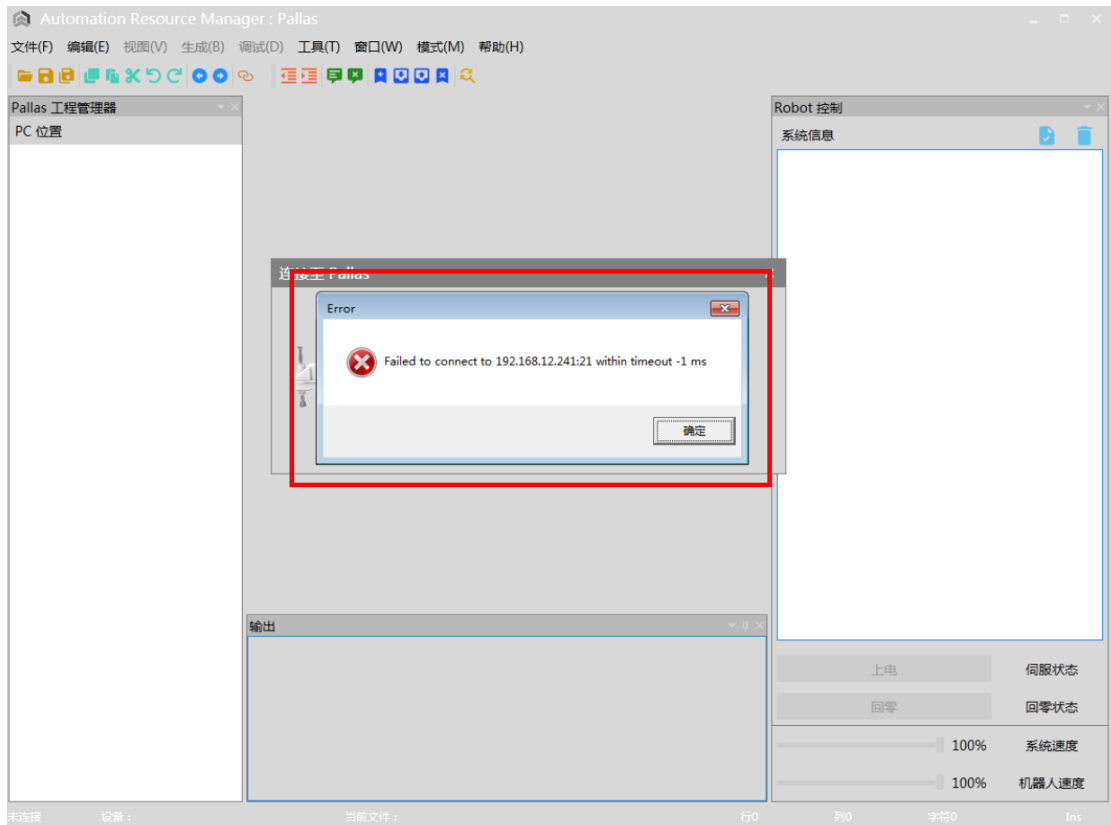



图 6-14 连接失败



说明 连接失败时解决方法：
步骤1 检查上位机和机器人的 IP 是否在同一个网段；
步骤2 系统搜索并打开程序 cmd，如图所示：

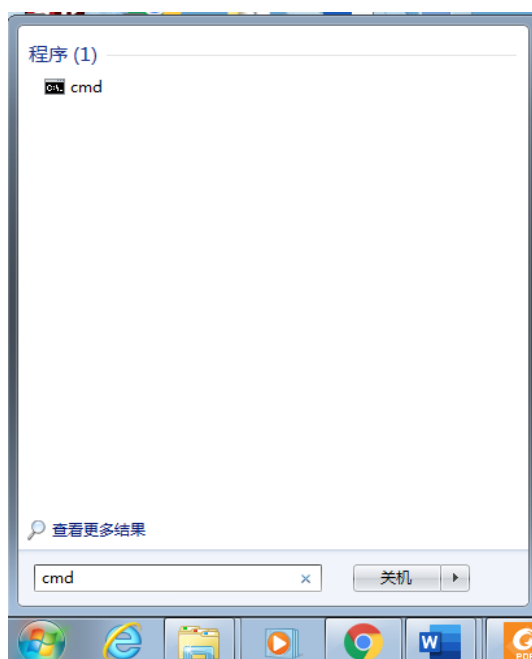

步骤3 在<后直接输入“ping”+IP，如果回复了字节、时间、TTL三个参数的具体值，则说明网络是通的, 如图所示
(注：示例图的 IP 只是示例，正确 IP 要以实际使用的机器人 IP 为准)：

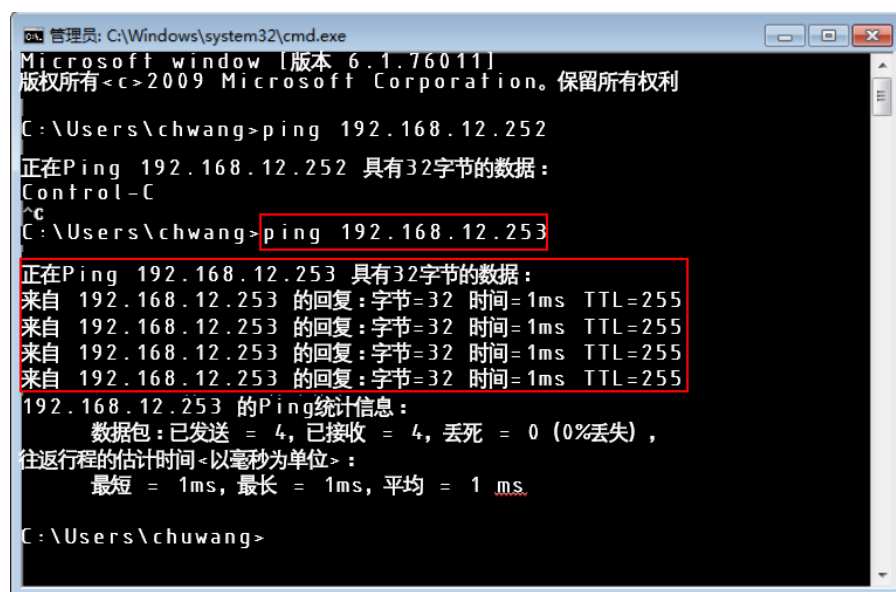

步骤4 在宏语言开发界面重新输入 IP，连接机器人

6.4.5 宏语言指令描述查询

宏语言开发界面包含宏语言手册，列表介绍机器人调试过程中需要使用到的宏语言，详细内容请参考《QKM 机器人指令手册》。

用户将鼠标点击对应的宏语言指令时，列表会自动弹出关于此条指令集的描述，如图 6-15 所示。

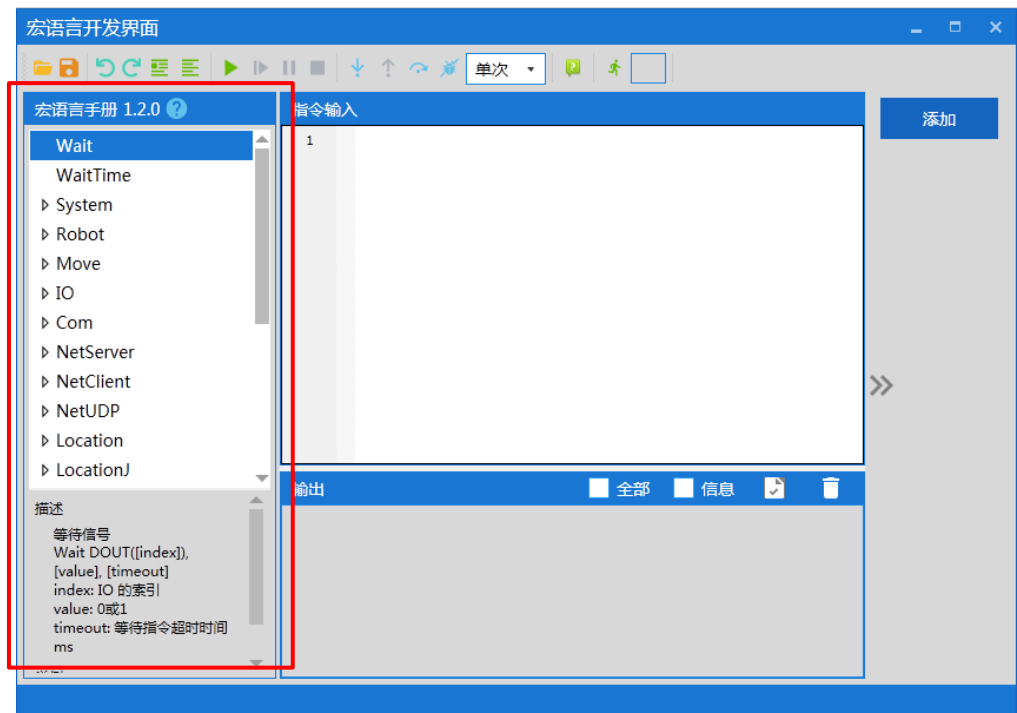


图 6-15 宏语言手册

6.4.6 指令输入

“指令编辑区”是指令输入和编辑位置，如图 6-16 所示。

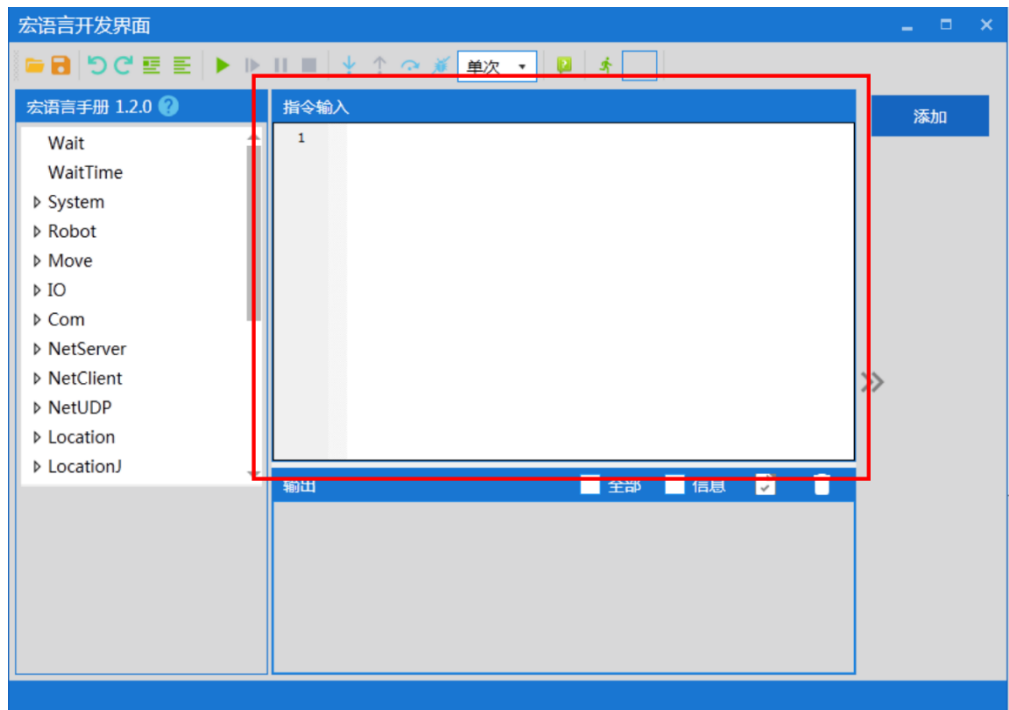


图 6-16 指令输入



说明

系统区分指令大小写，指令默认首字母大写。

单条指令输入时可以输入指令首字母，选择需要的指令，例如 System 指令，用户键入大写字母“S”后自动提示 System 指令，如图 6-17 所示。

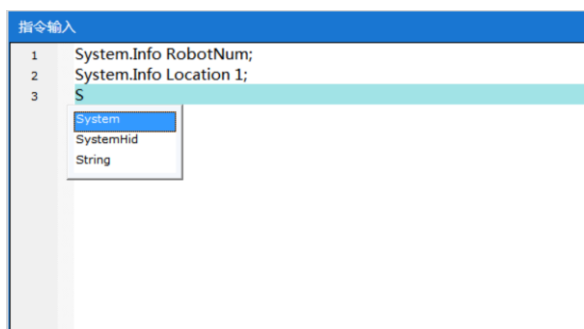


图 6-17 输入指令

用户可以通过键入“.”自动提示该指令集下包含的所有指令，如图 6-18 所示。

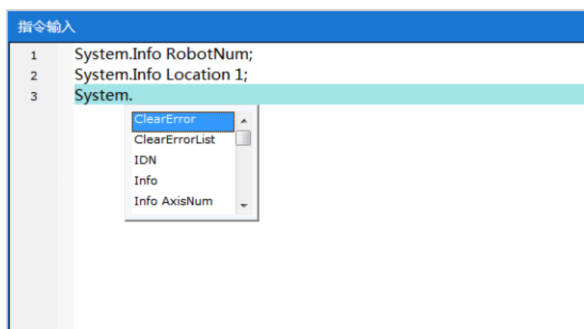


图 6-18 指令输入

6.4.7 运行指令

完成指令的编辑后，点击菜单栏的<运行>键，按顺序逐一运行“指令编辑区”内所有指令。指令输出结果会在“指令输出区”显示。如图 6-19 所示。

其中，勾选输出区右上方的<全部>键，当前发送和接收的 Macro 指令会在“指令输出区”中显示，勾选<信息>键信息则是接收到的 Hidden 在“指令输出区”中显示。

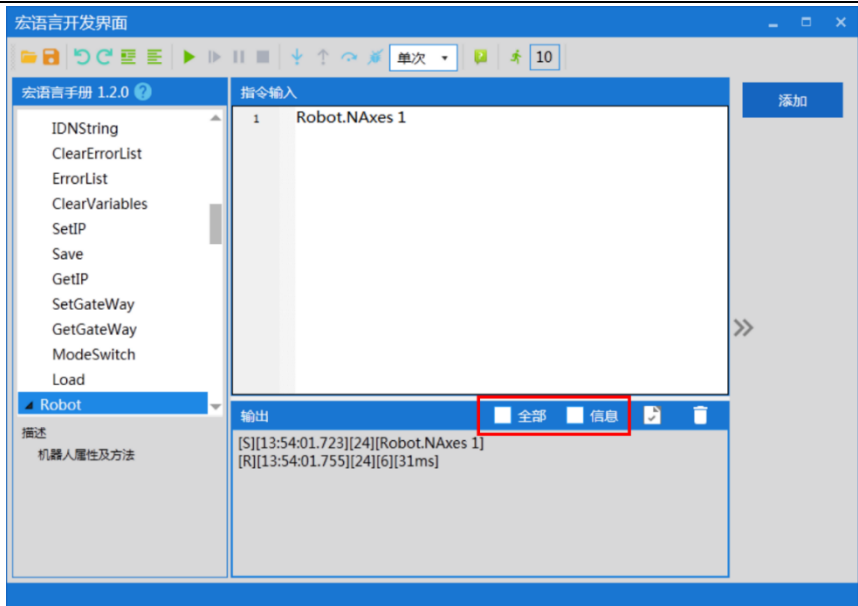


图 6-19 运行指令

6.4.8 断点调试

如果需要单独调试或运行某条指令，可以通过在该指令前加断点进行定位。具体添加断点方式：在该指令前的指令序号位置单击鼠标左键，添加断点标识，如图 6-20 所示。

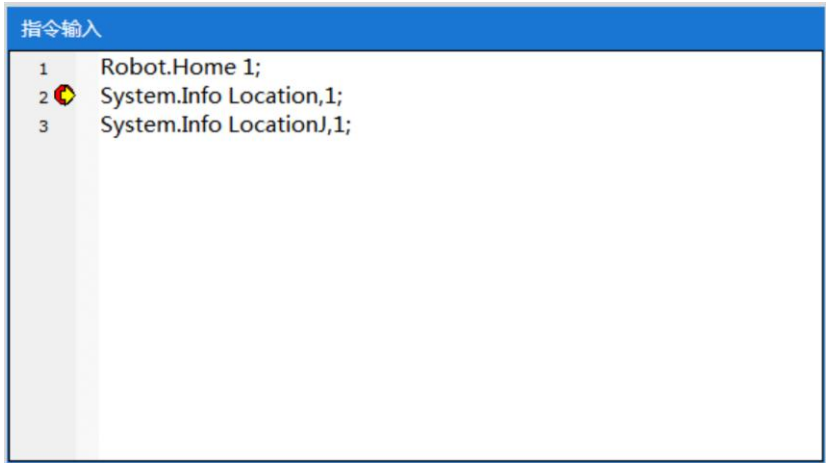


图 6-20 添加断点

6.4.9 输出结果

运行后输出结果显示如图 6-21 所示。



警告

输出界面包含每一条指令反馈的信息，若该条指令成功执行则反馈结果为黑色字体显示，若该条指令执行失败则系统弹出“执行失败”对话框进行提示。

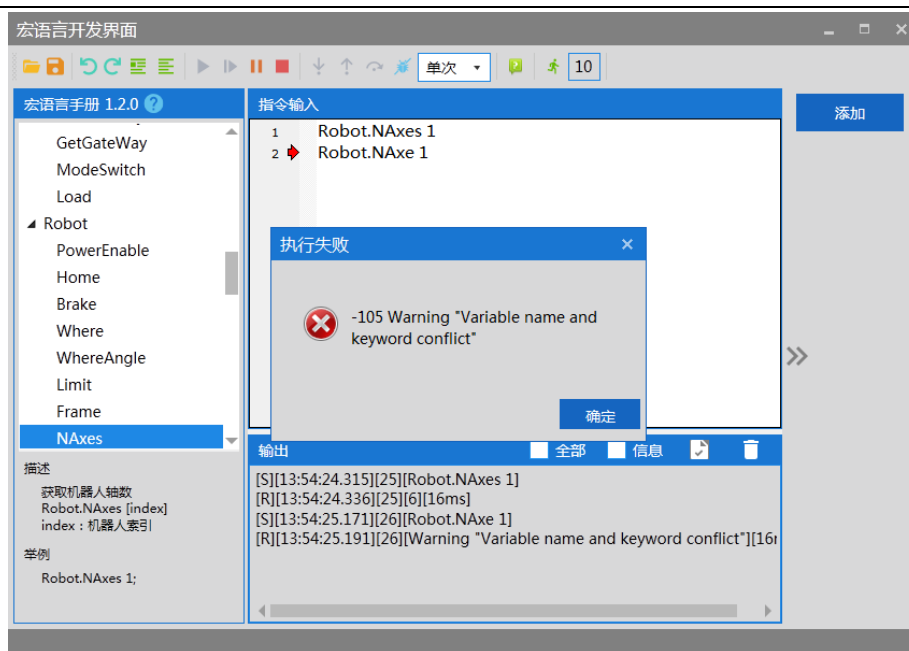


图 6-21 输出

6.4.10 清除输出结果

点击输出区右上角的<清除>按钮，完成清除，如图 6-22 所示。

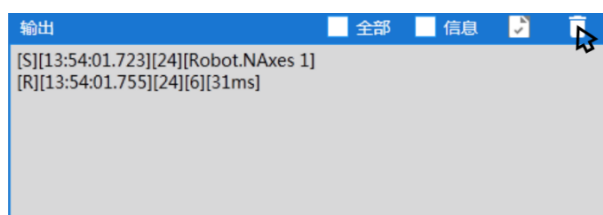


图 6-22 清除输出结果

6.4.11 保存输出结果

用户若需要保留输出结果，可点击输出框内右上角的<保存>按钮完成保存，如图 6-23 所示，保存类型为 (*.log) 格式。

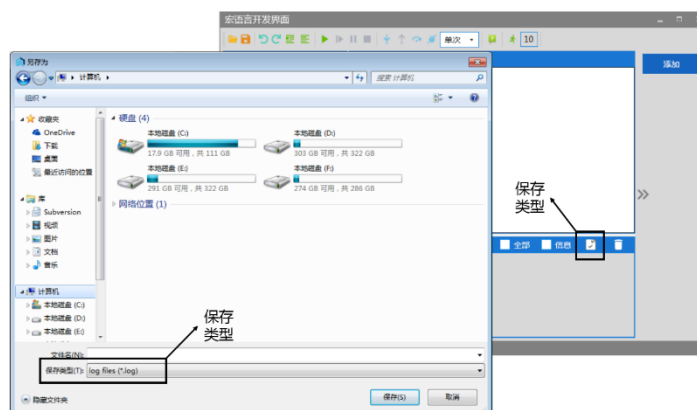


图 6-23 保存

6.5 手动点动操作示教

在 ARM 界面上，点击<工具>→<Jog 控制>，弹出点位示教界面如图 6-25 所示。



说明 打开点动操作时，系统自动切换为手动模式。

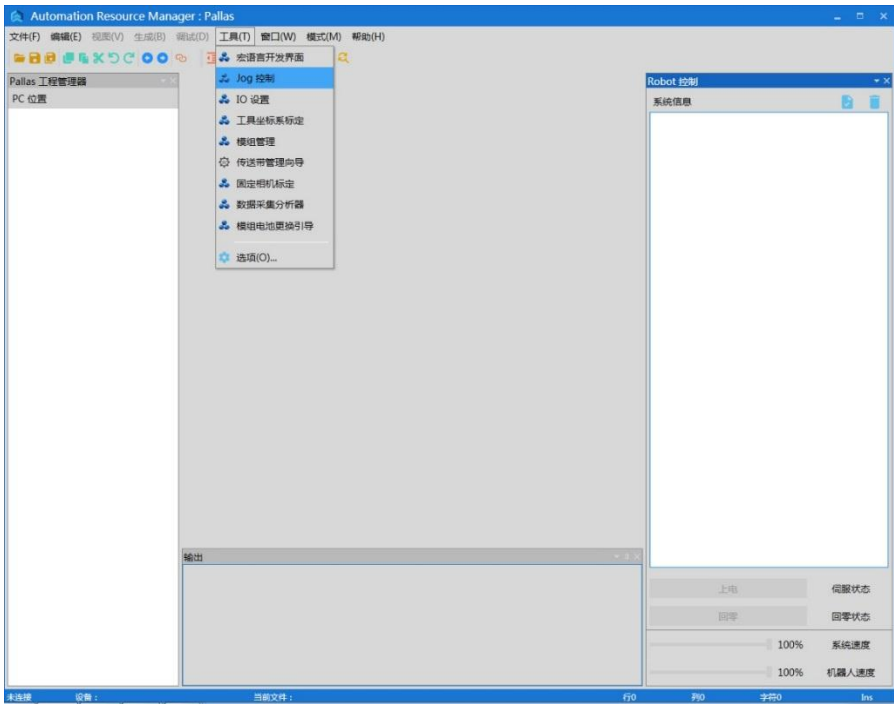


图 6-24 点位示教

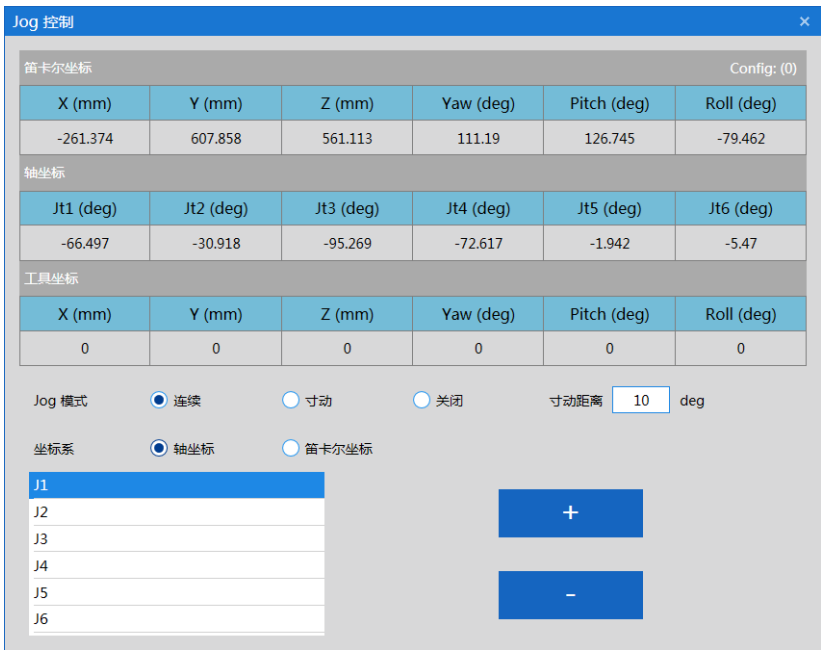


图 6-25 示教页面

功能	图示	说明
坐标系		有【轴坐标】和【笛卡尔坐标系】两个模式可选择
Jog 模式		该模式下选择【连续】和【寸动】
寸动距离		手动输入每次寸动的距离数值
机器人坐标		不同坐标系下当前机器人末端的坐标值，包含 X, Y, Z, Yaw, Pitch, Roll；或者 J1, J2, J3, J4, J5, J6
点动坐标值		若需要单独控制机器人的运动，可以点击界面左下方选择需要运动的方向，再点击右下方 <+>, <-> 控制机器人在该方向上的运动。

表 6-2 点动示教页面工具介绍

6.6 伺服上电

通过 ARM 编程环境控制机器人运动时，要先对机器人上伺服。现介绍伺服上电界面工具。

表 6-3 伺服上电页面工具介绍

机器人上电		点击<上电>控制机器人上电
机器人回零		点击<回零>控制机器人回零
系统速度		用户通过百分比调节整个系统的运行速度。
机器人速度		用户通过百分比调节机器人的运行速度。


机器人上电有两种方式：

机器人第一次通电或者断电重启之后，ARM 调试页面会出现一个<未回零>按钮, 因此在伺服上电后，机器人需增加回零步骤。

方式一（点动示教）：

点击 ARM 调试界面右下方的<回零>按钮使机器人回零。

方式二（发送宏指令）：



说明

操作前提：控制权限在 0/1（System.LogIn 设定权限）。

在宏语言开发界面指令编辑区输入 Robot.Home [robotIndex] 发送上电指令给机器人。（其中 robotIndex 是在线的机器人索引号）

例如：Robot.Home 1

//当前第一个节点的机器人上电

方式一（点动示教）：

点击 ARM 调试界面右下方的<上电>按钮上伺服，如图 6-26 所示。

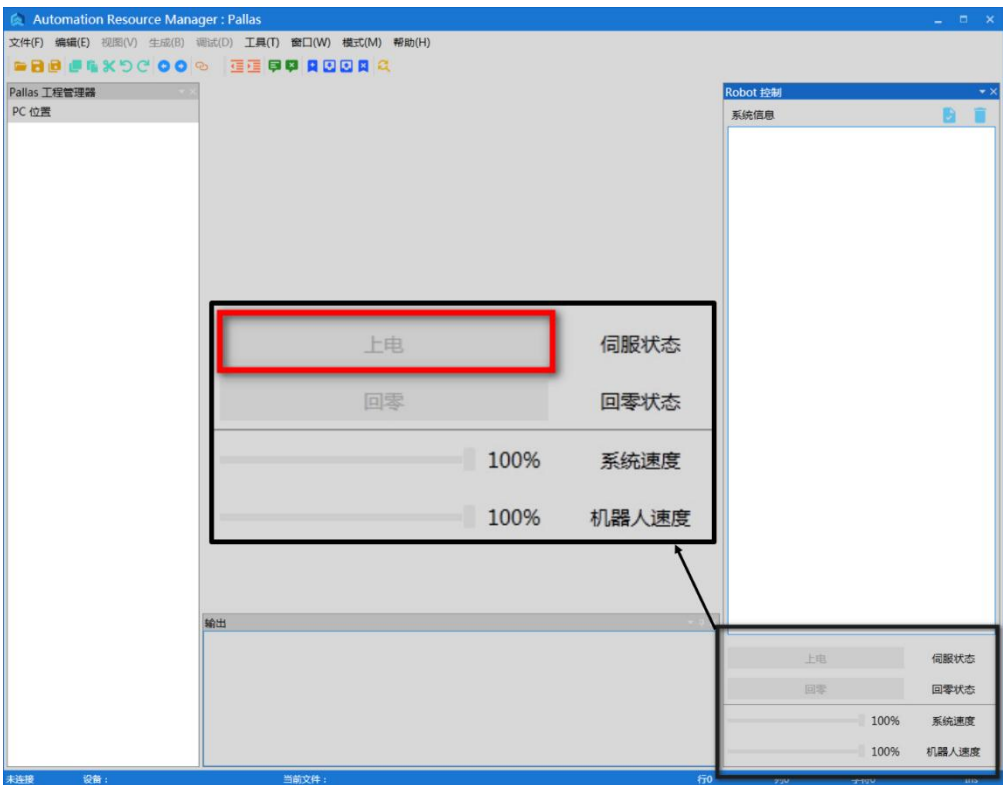


图 6-26 上电按钮界面

方式二（发送宏指令）：

操作前提：①手动模式和自动模式 ②控制权限在 0/1（System.LogIn 设定权限）。

在宏语言开发界面指令编辑区输入 Robot. PowerEnable [robotIndex], 1 发送

上电指令给机器人。（其中 robotIndex 是在线的机器人索引号）

例如：Robot.PowerEnable 1,1 //当前第一个节点的机器人上电

6.7 速度调节控制

速度分为三种：

- 系统速度；
- 机器人速度；
- 机器人运动参数中的速度。

6.7.1 系统速度调节

由一台或多台机器人在同一控制器的控制下，相互配合完成某一个或者多个动作，包含参与该运动的所有器件，构成一个完整的机器人操作系统。该系统具有一定的运行速度，叫做系统速度。调整系统速度有两种方式：

方式一（点动示教）：

在伺服上电的状态下，点击 ARM 调试界面右下方的<系统速度>调节滑块，滑动调整机器人运动速度。如图 6-27 所示。

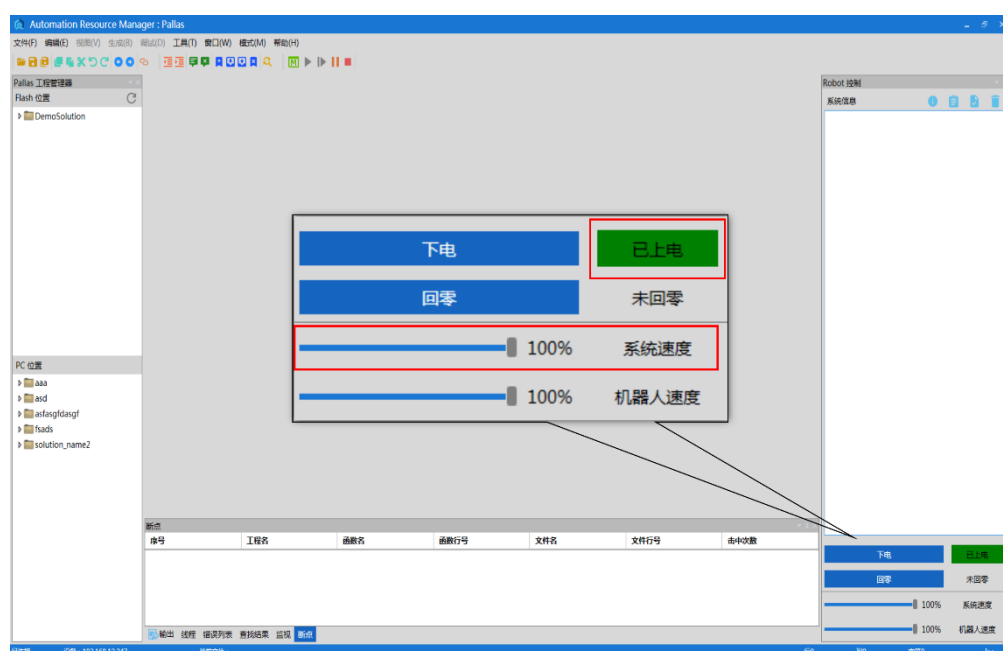


图 6-27 系统速度调节

方式二（发送宏指令）：

在宏语言界面的指令编辑区输入位置输入 System.Speed [value] 发送指令给机器人。（其中 value 是机器人系统速度值，类型是 double）

例如：System.Speed 50 //节点中所有机器人的速度设置为 50

6.7.2 机器人速度调节

调整单台机器人的一个完整的运动轨迹速度有两种方式：

方式一（点动示教）：

在伺服上电的状态下，点击 ARM 调试界面右下方的<机器人速度>调节滑块，滑动调整机器人运动速度，如图 6-28 所示。

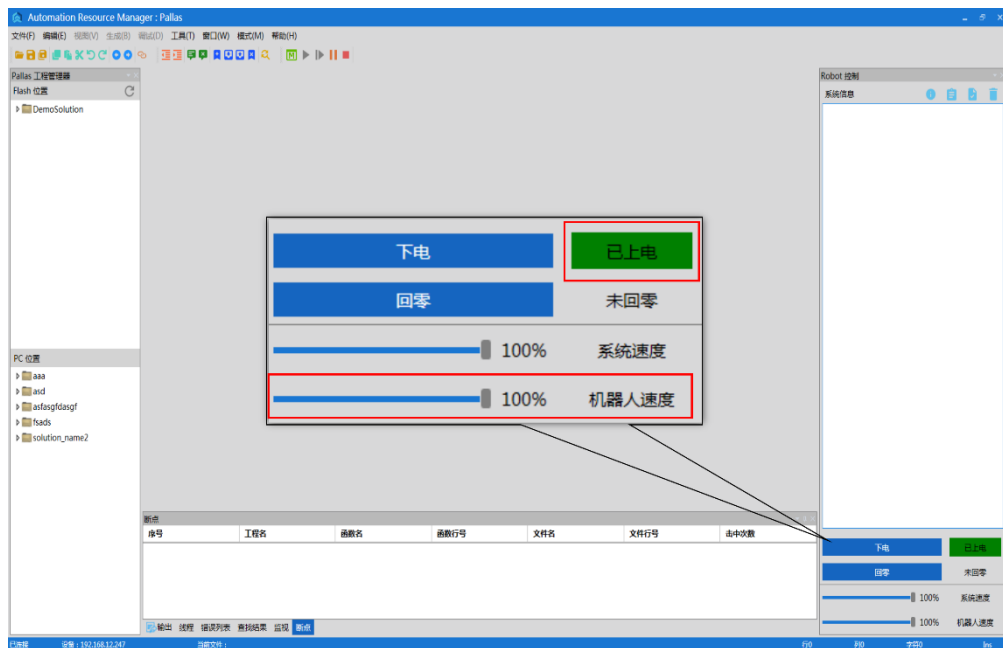


图 6-28 速度调节

方式二（发送宏指令）：

操作前提：（1）机器人处于停止状态；（2）控制权限在 0/1 (System.LogIn 设定权限)

在宏语言界面的指令编辑区输入 Robot.Speed [robotIndex], [value] 或者 Robot.Speed [robotIndex]。（其中 robotIndex 是机器人索引号，类型是 Integer；value 是机器人系统速度值，全局变量，值范围为 0-100，类型是 double。）

例如 1：Robot.Speed 1, 10 //设置第一个机器人的速度为 10

例如 2：Robot.Speed 1 //返回[0 10]注释：设置第一个机器人的速度值为 10

6.7.3 运动过程中的速度调节

调整机器人运动轨迹过程中的某点速度方式(发送宏指令):

步骤1 在宏语言界面的指令编辑区输入 Profile

[profileName]=[Speed, Speed2, Accel, Decel, AccelRamp, DecelRamp, InRange, Type], 创建一个新的机器人速度名称, 并对其参数赋值。



注意

profileName 是运动参数对象名, Speed/Speed2/Accel/Decel/AccelRamp/DecelRamp/InRange/Type 分别代表速度信息, 具体参数介绍请详见《QKM 机器人指令手册》。(如果其中某个参数无赋值, 用“0”表示, 也可用空格表示)

例如: Profile prof2=80, 0, 80, 80, 0.1, 0.1 //创建名称为 prof2 的对象, 并且对参数赋值。

Profile prof3=80, , 80, 80, 0.1, 0.1 /创建名称为 prof3 的对象, 并且对参数赋值。

操作前提: 控制权限在 0/1 (System.LogIn 设定权限)

步骤2 输入 Profile.Set [robotIndex], [ProfileName] 发送指令给机器人。

(其中 robotIndex 是机器人的索引, 类型是 Integer; ProfileName 是速度变量名称, 类型是 Profile)

例如: Profile.Set 1, prof2 //前面已经先执行对 prof2 赋值的指令, 然后设置这一步: 机器人 1 运动过程中使用的 Profile 为 prof2

6.8 急停和恢复

6.8.1 急停操作

在手动操作过程中, 由于操纵者不熟练引起的碰撞或者其他突发状况的发生时, 需要启动急停。具体操作是: 拍下急停按钮。

6.8.2 恢复操作

紧急停止后, 需要进行一些人工操作推动机器人到安全位置, 再松开急停按钮, 才能使机器人安全恢复到正常的工作状态。

具体的人工操作根据不同的情景进行调整。机器人停止的位置可能会处于空旷区域, 也有可能被堵在障碍物中间, 具体处理方法如表 6-4 所示, 确保机器人

到安全位置，再松开急停按钮，完成急停后的恢复操作。

表 6-4 处理方法

机器人位姿	处理方法
处于空旷区域	手动操作机器人移动到安全的位置。
被堵在障碍物之间但障碍物容易移动的情况下	直接移动周围的障碍物，再手动操作机器人运动至安全位置。
周围障碍物不容易移动，也很难通过手动操作机器人达到安全位置	可以选择松开抱闸按钮，手动操作机器人运动到安全的位置。

6.9 机器人关机

当机器人需要停止工作或者机器人需要维修时，需要对机器人进行关机操作；关闭机器人有两种方式：

方式一（点位示教）：

步骤1 点击 ARM 调试界面右下方的<下电>按钮，如图 6-29 所示。

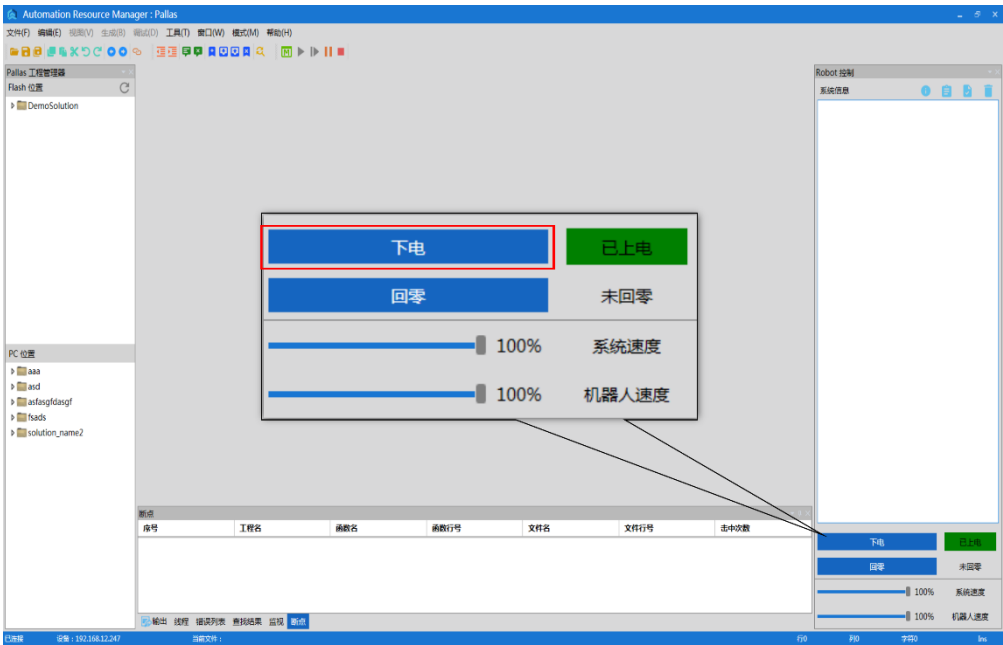


图 6-29 上电状态下的示教页面

步骤2 拔掉机器人电源线（如若机器人上有电源开关，则先关闭电源开关，再拔电源线）

方式二（发送宏指令）：

操作前提：①手动模式和自动模式 ②控制权限在 0/1（System.LogIn 设定权限）

步骤1 在宏语言开发界面指令编辑区输入 Robot.PowerEnable
[robotIndex], 0。

(其中 robotIndex 是在线的机器人索引号。)

例如: Robot.PowerEnable 1,0 //当前第一个节点的机器人下电

步骤2 拔掉机器人电源线 (如若机器人上有电源开关, 则先关闭电源开关, 再拔电源线)

第7章 技术服务

李群自动化技术有限公司致力于提供有关机器运动和操作的技术信息支持，帮助您排除故障和提供详细咨询，如果您的机器人或设备在使用中出现故障，可联系我公司的服务机构，并尽可能的提供以下信息：

- 机器人或设备的型号及序列号
- 控制系统型号及序列号
- 控制系统版本号
- 配套的软件功能包（可选）
- 现有的应用程序
- 其它配套附加产品装置（视觉、PLC 等）
- 问题描述、故障持续的时间及频率等。



为全球制造企业提供卓越的机器人产品和服务

东莞市李群自动化技术有限公司(总部)
广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区新竹路4号总部一号17栋A座
电话:+86 0769-27231381
传真:+86 0769-27231381-8053
邮编:523808
邮箱:service@qkmtech.com
网址:www.qkmtech.com



扫描微信二维码
关注李群自动化